

~~УТВЕРЖДАЮ~~

Главный инженер МПО АЛ

В.Я. Линкевич

24.07.92

ГРУППА

## Руководящий материал

ДЕТАЛИ ЛИТЫЕ

РМ 06.08-91

Замен 06.08-83 МБ

извещением

от 29 июля 1992 г. № 3870-р СРОК ВВЕДЕНИЯ УСТАНОВЛЕН

о 1 сентября 1992 г.

Настоящий руководящий материал распространяется на детали  
литые, отливки которых изготавливают МЗАЛ.

Руководящий материал устанавливает требования к оформлению  
чертежей литых деталей.

Руководящий материал разработан на основе действующей нормативно-технической и директивно-распорядительной документации.

Инф.№ подп.	Подпись и фамил.	№ УДОК № Запись
886	Линкевич	886/Линкевич
1171		

## I. ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОРПУСНЫХ И БАЗОВЫХ ДЕТАЛЕЙ

I.1. Деталь корпусная - деталь, входящая в состав сборочной единицы, предназначенной для монтажа на ней составных частей этой же сборочной единицы (корпус приспособления, корпус шиндельной коробки, корпус коробки скоростей и т.п.).

Деталь базовая - деталь (самостоятельная или входящая в состав сборочной единицы), предназначенная для монтажа на ней других сборочных единиц (агрегатов). Например: станина средняя агрегатного станка, станина боковая под силовой стол, стойка под силовой стол, корпус шиндельной бабки токарного вертикального полуавтомата и т.п.).

I.2. Изготавливаются детали базовые и корпусные, как правило, литыми из чугуна или сварными.

I.3. При выборе способа изготовления этих деталей необходимо руководствоваться следующим:

I.3.1. Отливки из чугуна обладают следующими достоинствами:

- 1) возможность изготовления деталей почти любой формы;
- 2) хорошо обрабатываются всеми видами режущего инструмента;
- 3) значительно лучше стальных деталей гасят вибрации.

I.3.2. В то же время изготовление деталей с помощью литья имеет ряд недостатков.

Основные недостатки:

- 1) для изготовления литьих деталей требуются дорогостоящие модельные комплексы, что при малой серийности изготовления значительно увеличивает стоимость деталей;

2) длительный цикл производства комплекта моделей со стержневыми ящиками, отливок с выдержкой в течение длительного времени перед окончательной механической обработкой (старение) замедляет обрачиваемость оборотных средств и увеличивает стоимость незавершенного производства;

3) пороки литья (брак) иногда обнаруживаются только при окончательной механической обработке, что приводит к значительным затратам на его исправление;

4) большая свободная усадка серого чугуна приводит к возникновению значительных внутренних напряжений, вызывающих деформацию детали в течение месяцев, а иногда и нескольких лет;

5) в результате суммирования всех неточностей формообразования (усушка и коробление моделей, неточность литьевых форм, коробление отливки при остывании, неравномерная усадка и т.п.) отливки получаются со значительными отклонениями от nominalных размеров ( $\pm 0,20 \dots \pm 0,55\%$ ).

I.4. Детали, изготовленные сваркой, обладают, по сравнению с литыми, следующими преимуществами:

1) при равной жесткости деталей масса сварных равна примерно 0,7 ... 0,8 массы аналогичных литых;

2) значительно сокращается производственный цикл изготовления.

I.5. Рекомендуемые способы изготовления базовых и корпусных деталей приведены в табл. I.

#### Условные обозначения

+ - предпочтительно

○ - допускается

- - не допускается

Инв. № подп. № подп. № подп. № подп. № подп.

186/УМ

Подп. и дата

11/94

Таблица I

Наименование базовых или корпусных деталей	Изменение			
	Унифицированное		Оригинальное	
	литое	сварное	литое	сварное
<b>СТАНКИ</b>				
Подставки боковые прямые	+	0	-	+
Подставки боковые наклонные	-	-	-	+
С направляющими	+	-	+	0
Под поворотные столы	+	0	-	+
Центральные барабанных станков	+	0	-	+
Центральные стационарных станков	-	-	0	+
Центральные автоматических линий	-	-	0	+
Под вспомогательные и транспортные механизмы	0	+	-	+
Токарных вертикальных станков	+	-	+	0
<b>СТОЙКИ</b>				
Вертикальных агрегатных станков	+	0	-	+
Наклонные агрегатных станков	-	-	-	+
Вертикальных станков с направляющими	+	-	+	0
Токарных станков	+	-	+	0
<b>ДЕТАЛИ СИЛОВЫХ СТОЛОВ И СУППОРТОВ</b>				
Платы направляющие	+	-	+	0
Платформы	+	-	+	0
<b>СТОЛЫ ПОВОРОТНЫЕ</b>				
Основания	+	-	+	-
Платформы	+	-	+	-

## Продолжение табл. I

Наименование базовых или корпусных деталей	Исполнение			
	Унифицированное		Оригинальное	
	литое	сварное	литое	сварное
<b>ДЕТАЛИ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ</b>				
Основания	-	-	0	0
Стойки порталов силовые	-	-	-	+
Стойки порталов с кондукторными втулками	-	-	+	-
Крышка портала силовая	-	-	-	+
Крышка портала с кондукторными втулками	-	-	+	0
Стойки барабанных стакнов	+	-	+	0
Корпуса цельные на поворотном столе	-	-	+	0
Корпуса секционные на поворотном столе	-	-	+	0
Корпуса стационарных приспособлений	-	-	+	0
<b>ДЕТАЛИ НАВЕСНЫХ КОНДУКТОРНЫХ ПЛЕНТ</b>				
Вертикальных стакнов - со ступенчатой стенкой	-	-	+	0
Вертикальных стакнов - с плоской стенкой	-	-	0	+
Со скользящими втулками	-	-	+	-
Горизонтальных стакнов	-	-	0	0

Подп. и дата 08.06.1986

Инв.№ подп.

Инв.№ подп.

Продолжение табл. I

Наименование базовых или корпусных деталей	Исполнение			
	Унифицированное		Оригинальное	
	литое	сварное	литое	сварное
<b>ДЕТАЛИ БАБОК С ЖЕСТКИМИ ШИПЧЕЛЯМИ</b>				
Корпуса бабок	+	-	+	-
Корпуса редукторов	+	-	+	-
Крышки редукторов	+	-	0	0
<b>ДЕТАЛИ МНОГОШИНДЕЛЬНЫХ КОРОБОК</b>				
Корпуса коробок	+	-	+	0
Крышки задние	+	0	0	+
Крышки передние	+	0	0	+
Плиты копирных устройств	-	-	0	+
Угольники упорные	+	-	0	0
<b>ДЕТАЛИ ТРАНСПОРТНЫХ УСТРОЙСТВ</b>				
Подставки и тумбы	-	+	-	+
Возвратные и боковые транспортеры	-	+	-	+
Корпусные детали захватных и фиксирующих устройств	+	-	+	0
Разные детали	0	+	0	+
<b>ДЕТАЛИ ГИДРООБОРУДОВАНИЯ И СЛАЗКИ</b>				
Баки	-	+	-	+
Панели гидростаций	-	+	-	+
Стойки, поддерки	-	+	-	+


Продолжение табл. I

Наименование базовых или корпусных деталей	Исполнение			
	Унифицированное	Оригинальное		
	литое	сварное		
<b>ДЕТАЛИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ</b>				
Электрошкафы	-	+	-	+
Клеммные коробки	-	+	-	+
Пульты управления центральные	-	+	-	+
Пульты управления наладочные	-	+	-	+
Световое табло.	-	+	-	+
Электрокороба	-	+	-	+
<b>ДЕТАЛИ РАЗНЫЕ</b>				
Проставки под столы силовые	0	0	-	+
Проставки под стойки	+	0	0	+
Кронштейны силовые	-	-	0	+
Кронштейны точные	-	-	0	0
Эталоны	-	-	0	+
Корпуса механизмов поворота барабанов	+	-	0	0
Шкафы инструментальные	-	+	-	+
Бабки для СОЖ	-	+	-	+
Эстакады	-	+	-	+
Переходные мостики	-	+	-	+
Ограждения	-	+	-	+


 Подп. и дата 11.09.94  
 Время 14:46  
 № документа 886/2

## 2. КОНСТРУИРОВАНИЕ ОТЛИВОК. ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЛИТЫХ КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ

**2.1.** При конструировании деталей следует стремиться к созданию технологичных конструкций. Конструкция наружных и внутренних контуров отливки должна быть как можно более простой. Она должна требовать минимального числа разъемов и исключить применение отъемных частей из моделей. Контуры круглых корпусных деталей сложной конфигурации должен определяться прямыми линиями с минимальным количеством изгибов. Не рекомендуется делать наклонные стенки у привалочных плоскостей (см. рис. 2.1).

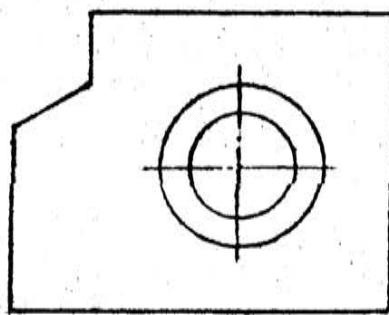

технологично

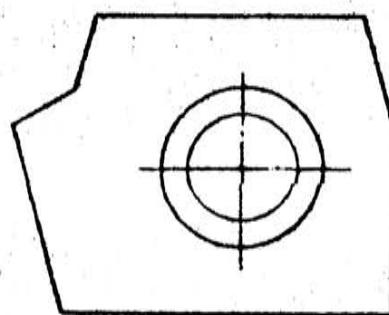


нетехнологично

Рис. 2.1

**2.2.** Необходимо стремиться к уменьшению чрезмерно выступающих частей - кромокейнов, ребер, фасонных приливов и т.п.


**2.3.** Конструкция отливки должна предотвращать возникновение внутренних напряжений и трещин. Для этого необходимо обеспечивать выравнивание скорости охлаждения отливки во всех сечениях, переходы между различными сечениями должны быть плавными, предусматривать утолщение краев отливок и окон отбуртовками, а также ребер

жесткости в различных обечайках (см. рис. 2.2)

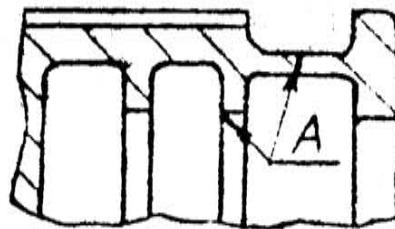

Нетехнологично

Рис. 2.2

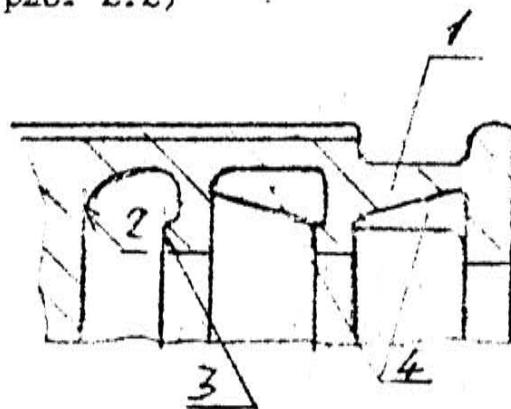

Технологично

А - Место образования трещин

- I. Плавный переход от толстой стенки к тонкой
2. Увеличенный радиус
3. Отбортовка.
4. Ребро жесткости

2.3.1. При проектировании корпусов кондукторных плит размером 1000 мм и стоек барабанных станков отбортовку по контуру этих деталей для уменьшения коробления и увеличения жесткости детали выполнять:

- для корпусов кондукторных плит - см. рис. 2.3;
- для стоек барабана - см. РМ 03.29-78 (альбом 75).

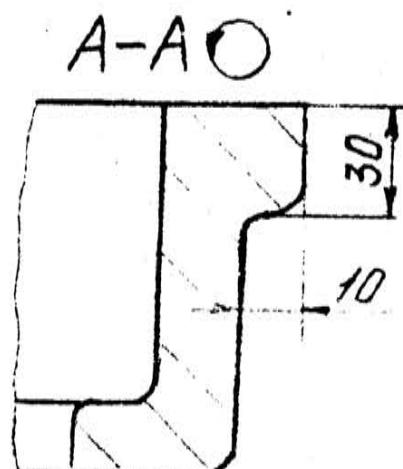
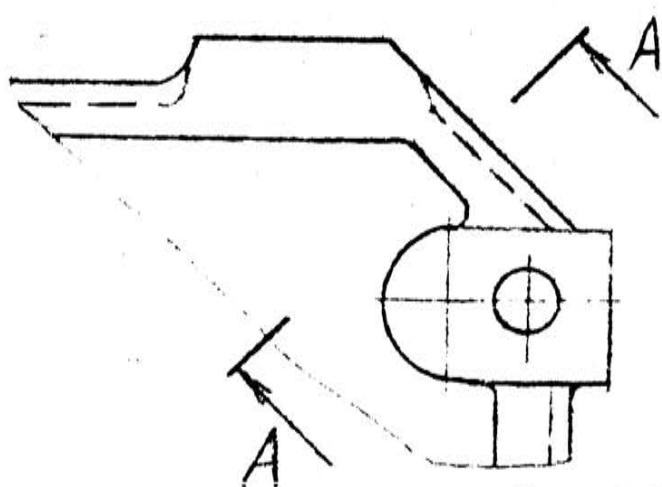


Рис. 2.3

Инв. № подл.	Подл. и дата	Зав. инв. №	Часть № подл.
1174		886/745	

2.4. Конструкция отливки должна способствовать одновременному или последовательному направленному затвердеванию металла. В первом случае необходима наибольшая равномерность сечений, во втором – постепенное увеличение массивности стенок в желательном направлении затвердевания с тем, чтобы было обеспечено постепенное уменьшение скорости затвердевания по мере приближения к прибыли (см. рис. 2.4 а и б).

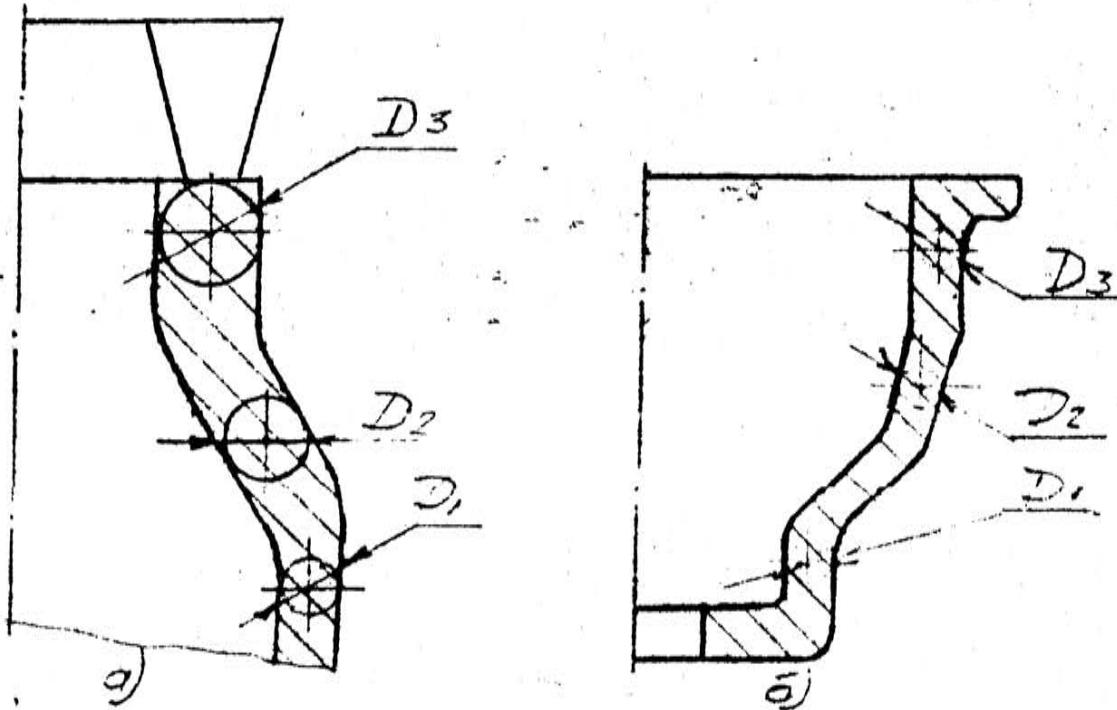



Рис. 2.4

- а) последовательно направленное  $D_1 < D_2 < D_3$   
б) равномерное.  $D_1 = D_2 = D_3$

2.5. Для уменьшения скопления металла число элементов, сопрягаемых в одной точке, следует сводить к минимуму, так крестообразные сечения следует заменять Т-образными. В местах скопления металла рекомендуется выполнять специальные отверстия, уменьшающие массив металла.

2.5.1. Нижняя стенка стоек, порталов и т.д., служащая для крепления к основанию, должна быть жестко связана ребрами с вертикальной стенкой и обеспечивать жесткость всей детали. При наличии высоких бобышек и приливов ( $H \geq \text{Днир.}$ ) на плоскости стойки, плыты и других корпусных деталях ребра следует располагать так, чтобы они проходили через бобышки и приливы.

Расстояния между ребрами, стенками и бобышками должны быть не меньше их высоты (см. рис. 2.5)

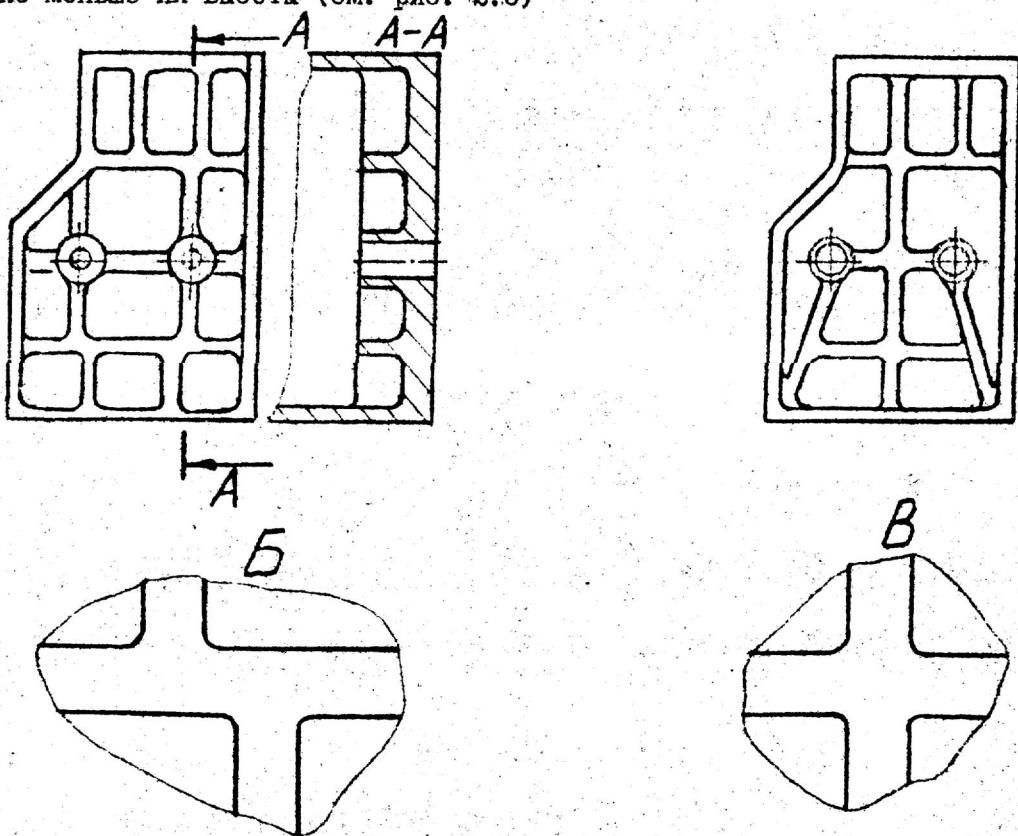

Технологично

Рис. 2.5

Нетехнологично

Инв. № подл. и дата	Подл. и дата	Вып. инв. №	Прибл. № вида
11/44		886	Х261

2.6. В конструкции литой детали должно быть предусмотрено достаточное количество окон для надежного крепления стержней и вывода из них газов. Отверстия в отливках должны обеспечивать возможность удаления стержневой смеси из внутренних полостей и очистки этих полостей. Если в соответствии с назначением детали внутренняя полость должна быть закрытой (глухой), необходимо предусмотреть в ней специальные отверстия (технологические) для удаления газов из стержней при заливке, смеси при выбивке.

Если эти отверстия, по условиям эксплуатации, недопустимы, их следует заделать. Например, пробками, крышками, заваркой и т.п.

2.7. При проектировании приспособлений, устанавливаемых на поворотных столах, корпуса приспособлений рекомендуется конструктивно исполнять гранеными вместо круглых, при этом наклонные поверхности выполнять с одним углом наклона, см. рис. 2.6 и 2.7.

Внутренние ребра не должны выходить из соединений граней, см. рис. 2.8.


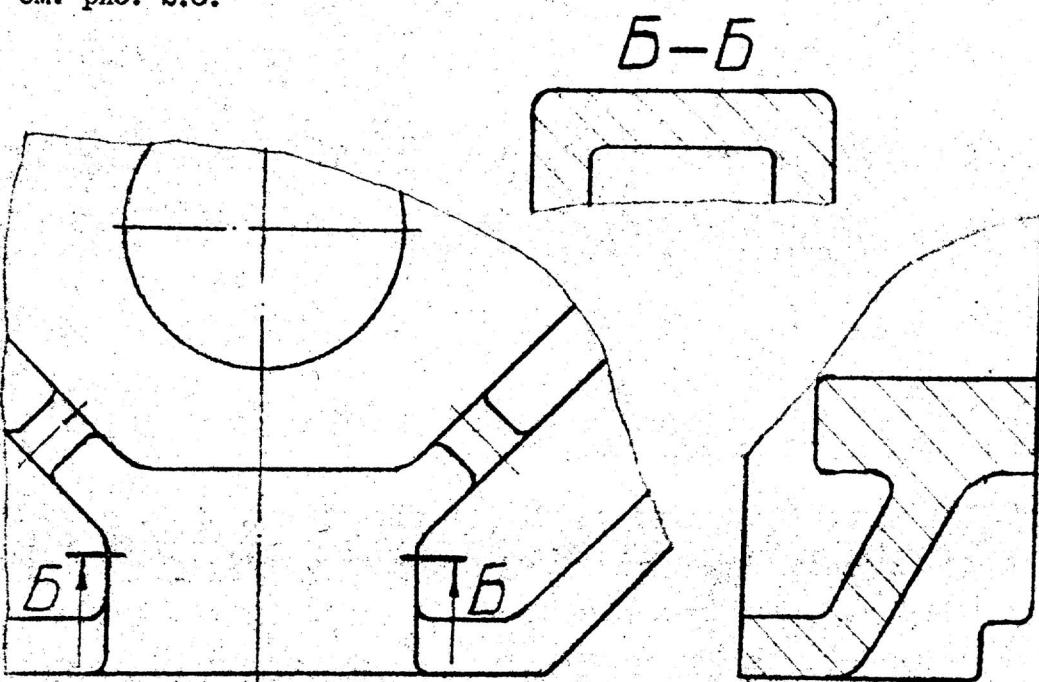


Рис. 2.6

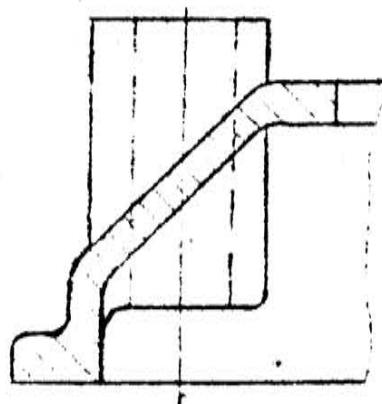

Технологично


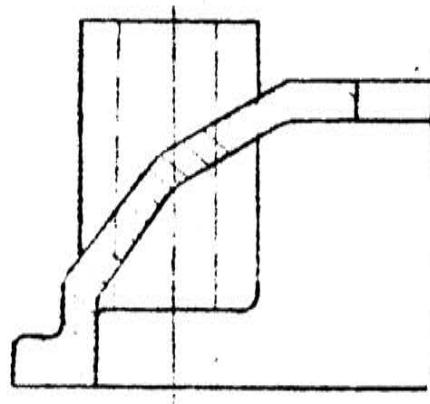


Рис. 2.7

Нетехнологично

Диаметры литых центральных отверстий выполнять по  
СТП2-06.10-78

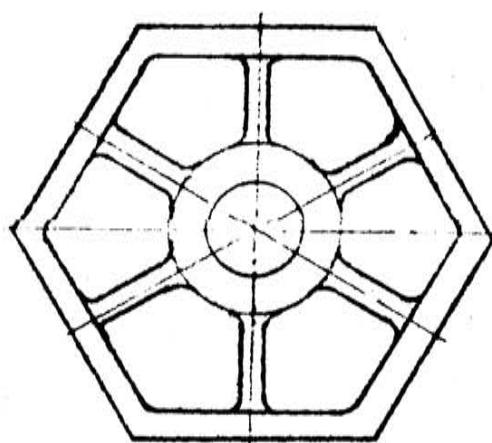

Технологично


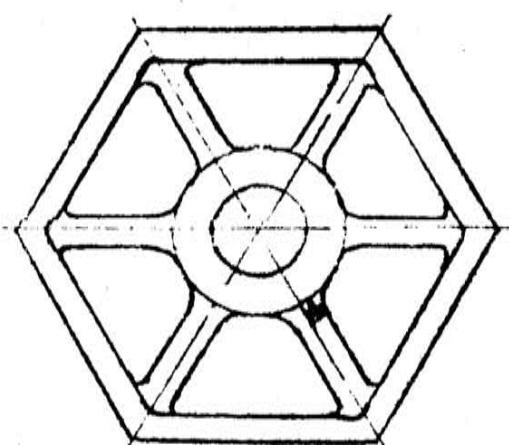


Рис. 2.8

Нетехнологично

2.8. Платики и приливы, к которым крепятся другие детали, должны быть несколько больших размеров по сравнению с размерами сопрягаемых с ними деталей (см. рис. 2.9 и 2.10 и табл. 2.1).

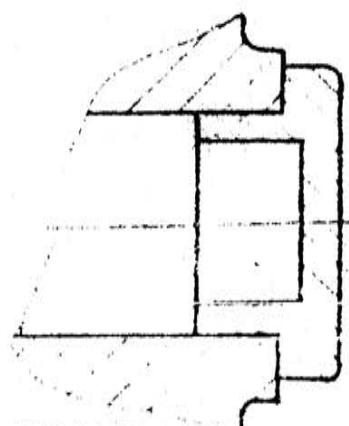

Технологично

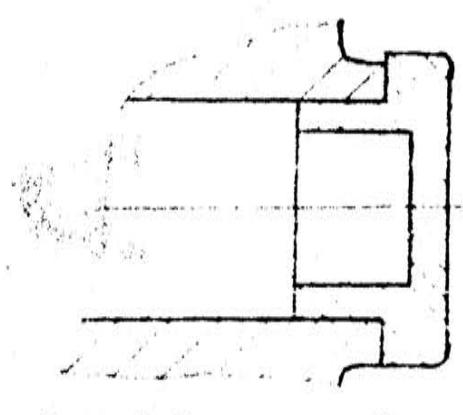


Рис. 2.9

Нетехнологично

Стр. 14 РМ 06.06-91

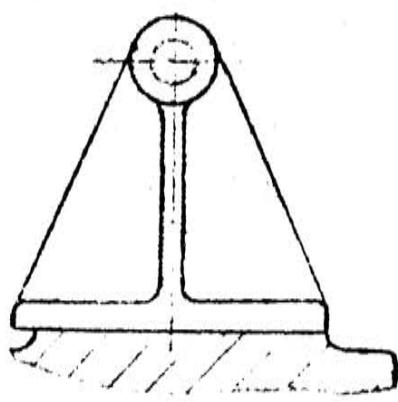
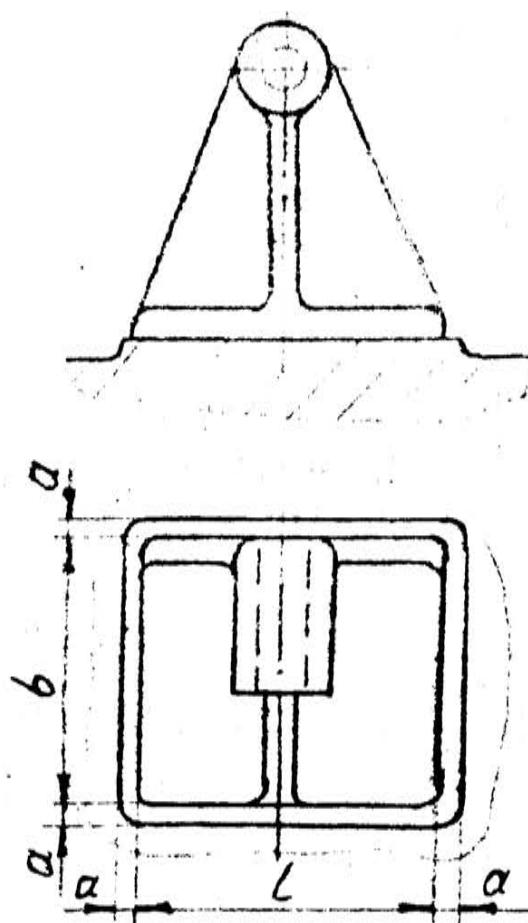


Рис. 2.10

Таблица 2.1

Размеры в мм


N · m Приведенный габарит ос- новной де- тали	Единичные размеры приливов и патиков <i>L и b</i>				
	До 200	Свыше 200 до 300	Свыше 300 до 500	Свыше 500 до 1000	Свыше 1000
Размер на сторону					
Св. 0,5 до 3,5	3-5	6-8	10-12	-	
Свыше 3,5 до 5,5		10-12	10-12	15-18	
Свыше 5,5	6-8	10-12	15-18		20-25

$$N = \frac{2L + B + H}{3}, \text{ где } L - \text{длина, м;}$$

*B* - ширина, м;*H* - высота, м.

Высота патиков см. РД.2 - М717-2-90, табл. 10.

2.9. В крупных корпусных деталях, например, стойках барабанных станков, не следует делать обработанные пластики для установки кожухов, а устанавливать их на необработанную поверхность на резиновые прокладки (см. рис. 2.II).

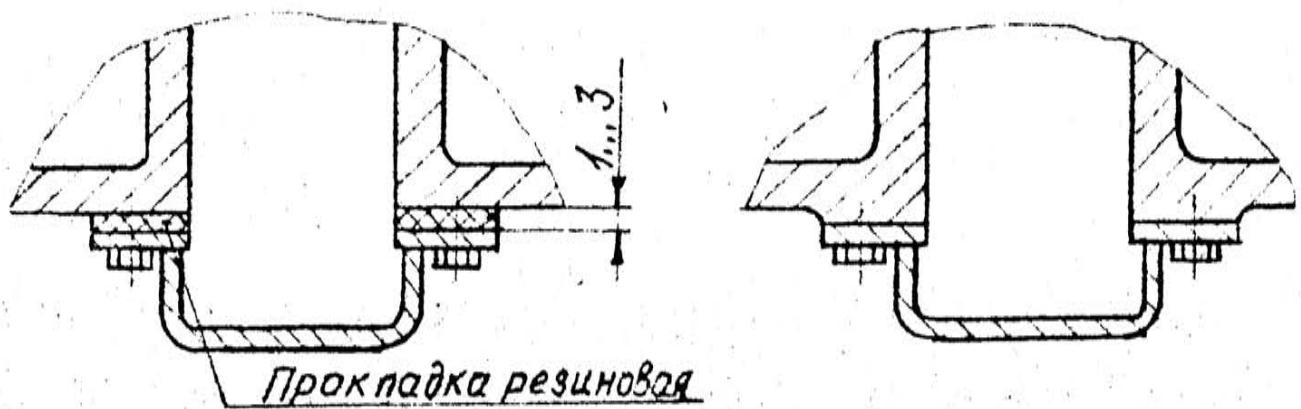

Технологично

Рис. 2.II

Нетехнологично

2.10. Если бобышки под стойки, несущие пальцы фиксации кондукторных плит, расположены близко к наружному контуру корпуса многопозиционного приспособления, необходимо бобышку выполнить в виде прилива. Предусмотреть механическую обработку по диаметру цековки под шайбу (см. рис. 2.I2).

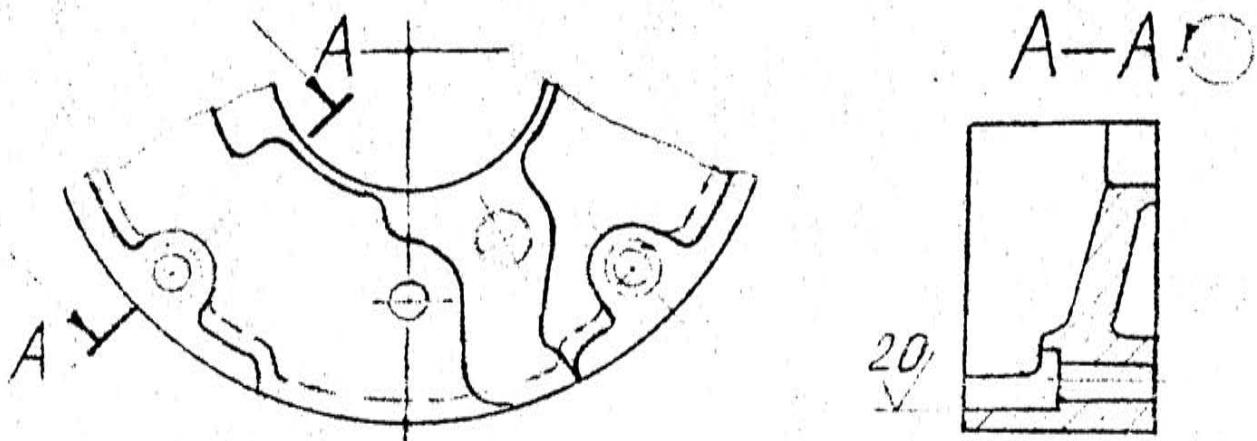


Рис. 2.I2

Стр. 16 РМ 06.06-91

2.11. При проектировании кондукторных плит, у которых имеются копирные гайки для резьбонарезания, необходимо в плитах или отъемных частях, где установлены копирные гайки, предусматривать окна для доступа к метчикам и их свободной замены.

2.12. Наибольшие габаритные размеры литых деталей, по которым на МЗАЛе имеются опоки:

5400x1000x500; 2600x1400x1200

4200x1600x900; 2000x2000x800

2800x2600x700 1200x850x1300

2.13. Технологичность обработки литых корпусных и базовых деталей см. РМ 03.25-85 (альбом 57).

2.14. Требования норм конструирования литых деталей и литейной технологии см. РД2 МТ17-2-90 "Технологичность литых деталей".

### 3. НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ ЛИТЫХ ДЕТАЛЕЙ

3.1. На чертеже любой детали изображения (проекции, виды, разрезы, сечения) располагать так, чтобы расстояние от рамки чертежа до изображения было не менее 60 мм, а между изображениями – не менее 100 мм.

Для деталей, имеющих внутренние полости и наружные карманы, требующие установки стержней, расстояние от рамки до изображения должно быть не менее 100 мм, а между изображениями – не менее 150 мм.

Над основной надписью чертежа должно быть свободное поле не менее 30 мм.

3.2. Если на чертеже много изображений, необходимо, по возможности, все виды, разрезы и сечения обозначить на одной проекции.

3.3. Конструкция литой детали должна обеспечивать ее надежное базирование при обработке и возможность ее крепления прихватами.

3.4. На чертежах литых деталей, корпусных и базовых, следует задавать базу разметки.

3.4.1. База разметки выбирается, как правило, на доступных необрабатываемых поверхностях, на которых сосредоточены наиболее важные для конструкции детали размеры. На деталях типа станина средняя за базы разметки принимаются оси симметрии.

3.4.2. Не рекомендуется использовать в качестве баз разметки поверхности, имеющие формовочные уклоны или склонные к короблению, а также места, где на отливках будут расположены прибыли.

3.4.3. Обозначаются базы разметки знаком  , который помещают на линии базовой поверхности или осевых линиях.

Примеры выбора и обозначения баз разметки см. Приложение.

3.5. Литые детали массой более 10 кг следует конструировать с учетом возможности их транспортирования и кантовки подъемно-транспортными средствами.

3.5.1. Для транспортирования и кантовки литых деталей необходимо предусматривать различные конструктивные элементы в виде окон, отверстий под рым-болты, приливов, отверстий, цапф и других приспособлений, обеспечивающих зачаливание и транспортирование отливок (см. РД2 М17-2-90).

3.5.2. Если нет возможности предусмотреть в конструкции детали указанные элементы, допускается по согласованию с технологами ОИМет МЗАЛа на чертеже указывать места расположения конструктивных элементов для транспортирования (скоб, приливов и т.п.). Запись об

этом делается на полке линии - выноски по типу: "Место для средств транспортирования".

3.5.3. Не допускается указывать на чертежах литых деталей конструктивные элементы для транспортирования отливки, отсутствующие в готовой детали.

3.6. На чертеже литой детали:

3.6.1. Большие радиусы сопряжений наносятся с указанием, что они распространяются на все аналогичные случаи.

Малые радиусы закруглений острых кромок (5...10 мм) указываются в технических требованиях.

3.6.2. Радиусы закруглений в необработанных окнах должны быть 30...40 мм.

3.6.3. Если опорные поверхности под крепежные детали выполнены в виде цековок, то должны быть приведены справочные размеры от стенки детали до осей цековок, минимальная глубина цековки - 5 мм.

3.7. Многопозиционный корпус приспособления изображается на чертеже упрощенно. Отверстия изображаются осями, выполненными сплошными основными линиями и обозначаются номерами, соответствующими номерам осей отверстий в таблице координат. На выносном элементе дается полное изображение конструктивных элементов позиции корпуса с указанием всех отверстий в зоне двух позиций. В технических требованиях необходимо указать, что все конструктивные элементы (стенки, ребра, бобышки и т.п.) и их размеры, шероховатости поверхностей, данные для одной позиции, относятся ко всем позициям корпуса.

3.8. При необходимости разработчик литой детали указывает дополнительно:

3.8.1. Поверхности испытания твердости и микроструктуры. Эти

20

поверхности обозначаются знаком

HB	2
----	---


3.8.2. Характер трения на направляющих - скольжения или качения. Трение качения обозначается знаком

○
---

Трение скольжения - без специального обозначения.

3.8.3. Знаки HB и ○ помещают на полке линии-выноски.

3.8.4. Необрабатываемые контуры сопряжений, обозначаемые штрих-пунктирной утолщенной линией и номера сопрягаемых деталей. На полке линии-выноски делают запись по типу: "Контур сопряжения с дет. ...

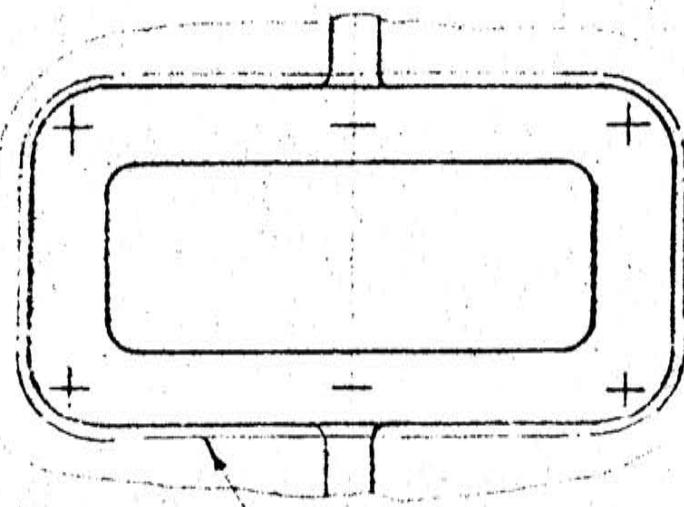

Контур сопряжения с дет. ...

3.8.5. Если в изделии имеются окна, влияющие на внешний вид изделия, не закрывающиеся крышками, то на полке линии-выноске указывают "Внешний вид".

3.9. Технические требования на чертеже литой детали должны начинаться с требований к отливке.

В технических требованиях указывать:

1. Отливка ... класса, группы ... по ОСТ2 МТ\*
2. Точность отливки Х-Х-Х-Х ГОСТ26645-85\*\*
3. Категория необрабатываемых поверхностей: наружных ..., внутренних ... \*\*\*
4. Неуказанные литейные радиусы сопряжений ..., скруглений ...

(2)

с

5. Формовочные уклоны по ГОСТ 3212-80 <sup>92 (3)</sup> ~~при изгото<sup>5</sup>лении на~~  
~~МЭАЛ по ТИ 34.25.210.00016).~~

6. Указание о сопрягаемых контурах (при необходимости)

7. Старить после черновой механической обработки.

\*<sup>9</sup> Для отливок из чугуна по ГОСТ 2 МТ21-2-90, из цветных сплавов и биметаллов - по ГОСТ 2 МТ30-1-90 (таблицы 3.1 и 3.2).

\*\* Допускается указывать сокращенную номенклатуру норм точности отливки, при этом указание классов размерной точности и массы обязательно.

Выбор класса размерной точности отливки и массы см. табл. 3.3.

Пример записи: точность отливки I2-0-0-13<sup>т</sup>ГОСТ 26645-85

где: I2 - класс размерной точности <sup>разм</sup><sub>мас</sub>

I3<sup>т</sup> - класс точности массы.

\*\*\* Категорию необработанных поверхностей см. табл. 3.6.

Для деталей из чугуна и цветных металлов, не имеющих необработанных поверхностей, обязательным является только пункт I.

3.10. Классификация отливок из чугуна по классам и группам для металлорежущих станков.

Таблица 3.1

Класс	Группа	Назначение и условия работы детали	Типичные представители деталей	
		Базовые, корпусные и другие детали высокой прочности, жесткости или износостойкости		
	a	Детали, несущие высокие нагрузки	Корпуса зажимных и поводковых патронов	

## Продолжение табл. 3.1

Класс	Группа	Назначение и условия работы детали	Типичные представители деталей
1	б	<p>Детали, к которым предъявляются требования по стабильности геометрической формы и работающие на износ при трении качения, а также при трении скольжения при одном из следующих условий:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- большая степень загрязненности смазки;</li> <li>- шероховатость поверхности по ГОСТ 2793-73 <del>2789-73</del> не более 0,32 мкм <sup>(3)</sup></li> </ul>	<p>Станины с направляющими скольжения или качения (не накладными) для станков с ЧПУ, агрегатных, автоматических и полуавтоматических разных типов.</p> <p>Нижние салазки столов горизонтально-расточных станков, ползуны, попечини, столы поперечно-строгальных станков и т.п. детали без накладных направляющих.</p> <p>Накладные направляющие.</p>
2	а	Базовые корпусные детали средней прочности, жесткости или износостойкости	<p>Станины, столы, салазки и другие детали с накладными направляющими для станков различных типов.</p> <p>Плиты, части станин расточных станков, корпуса шпиндельных бабок, коробок передач и т.п. деталей без направляющих</p>
	б	<p>Детали, к которым предъявляются требования по стабильности геометрической формы и не работающие на износ или работающие на износ в неответственных узлах трения</p> <p>То же, что и группа "а", но детали работают на износ в условиях трения скольжения и одним из следующих условий:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- малая степень загрязненности смазки;</li> <li>- шероховатость поверхности по ГОСТ 2789-73 <del>2789-73</del> <sup>(3)</sup> свыше 0,32 до 1,25 мкм включительно</li> </ul>	<p>Шпиндельные бабки, корпуса балансиров, каретки токарных автоматов.</p> <p>Станины без накладных направляющих карусельных, продольно-строгальных, координатно-расточных станков.</p> <p>Попечини, стойки, планшайбы, столы и другие детали без накладных направляющих для карусельных, координатно- и горизонтально-расточных и т.п. станков.</p>

Инв. № подл.	Подл. и дата	Вып. инв. №	Инв. № подл.
1174		886/728	

## Продолжение табл. З.1

Класс	Группа	Назначение и условия работы детали	Типичные представители деталей
		Базовые, корпусные и другие детали малой прочности, не работающие на износ или работающие на износ в неответственных узлах трения	
3	a	Слабонагруженные детали, жесткость и коробление которых не сказываются на работе машины	Подмоторные плиты, рычаги управления, шкивы, плиты нижних направляющих лесорам и т.п.
	б	Детали, к которым предъявляются требования стабильности геометрической формы, испытывающие напряжения растяжения до 10 МПа ( $\text{кГс}/\text{мм}^2$ ) включительно	Основания, фундаментальные плиты, крупно-габаритные станины сложной конфигурации с накладными направляющими, подкладные плиты большинства машин
	в	Детали, к которым предъявляются требования по герметичности, работающие при избыточном давлении до 0,098 МПа ( $1 \text{ кГс}/\text{мм}^2$ )	Баки для масла, охлаждающей жидкости, корыта, наливные баки, фланцы, крышки, кожухи, заглушки и т.п.
4	-	Малоответственные декоративные и т.п. детали	
	-	Детали не несущие нагрузок и не работающие на износ	Крышки (декоративные) кожухи, патрубки, грузы
5	-	Детали из антифрикционного чугуна	
	-	Условия работы по ГОСТ 1585-85	Втулки, вкладыши, сухари, червячные колеса и т.п.

Примечание. Если по условиям работы деталей отливка может быть отнесена одновременно к нескольким классам, то следует принимать более высокий класс.

3.11. Классификацию отливок для гидро- и пневмоустройств, редукторов и приводов см. ОСТ2 МТ21-2-90.  
~~ОСТ2 МТ21-2-90 или СПд-001/ГОСТ Р ИСО 9002-01~~

### 3.12. Классификация отливок из цветных сплавов по группам

Таблица 3.2

Группа отливок	Назначение отливок	Характеристика отливок	Регламентируемые показатели	Примерная номенклатура деталей
1	Общего назначения	Отливки для деталей, конфигурация и размеры которых определяются только конструктивными соображениями	Внешний вид, размеры	Малонагруженные шкивы, венцы зубчатых колес, рукоятки, крышки и т.д. Детали декоративного назначения
2	Ответственного назначения	Отливки для деталей рассчитываемых на прочность и работающих на высоких - 25 МПа (250 кГс/см <sup>2</sup> ) статических неизначительных динамических и знакопеременных нагрузках, а также работающие в узлах трения	Внешний вид, размеры, химический состав, предел текучести или временное сопротивление, относительное удлинение	Втулки, вкладыши, направляющие, ползуны, гайки, венцы червячных передач, планшайбы, кожухи, маховики.
3	Особо ответственного назначения	Отливки для деталей, рассчитываемых на прочность и работающих при циклических и динамических нагрузках	Внешний вид, размеры, химический состав, предел текучести или временное сопротивление, относительное удлинение, ударная вязкость. Другие показатели по согласованию с заказчиком	Детали гидравлического оборудования

Примечание. Отливки для малонагруженных и декоративных деталей уникального оборудования относятся к отливкам групп 2 и 3.

Инф. № подп. подп. и дата подп. и дата подп. и дата подп. и дата

1144

3.13. Группа отливок указывается в технических требованиях чертежа по следующему примеру: Отливка I ГОСТ 2 МТЗО-1-90.

3.14. Рекомендуемые классы размерной точности и точности массы отливок из серого чугуна и цветных сплавов температурой плавления выше 700°C, изготавливаемых на МЗАЛ.

Таблица 3.3

Наибольший габаритный размер отливки, мм	Класс размерной точности	Номинальная масса отливки, кг	Класс точности массы
До 630	II <sub>T</sub> II <sup>*</sup> I2	До 1000	II <sub>T</sub> II <sup>*</sup> I2
Св. 630 до 4000	II I2 <sup>*</sup> I3 <sub>T</sub>	Св. 1000 до 10000	I2 I3 <sub>T</sub> <sup>*</sup> I3
Св. 4000	I2 I3 <sub>T</sub> <sup>*</sup> I3	Св. 10000	I3 <sub>T</sub> I3 <sup>*</sup> I4

\* Предпочтительные классы точности.

Более точные, по сравнению с приведенными в табл. 3.3 классами точности, согласовывать с ОГМет МЗАЛ.

3.15. Допуски линейных размеров отливок изменяемых и не изменяемых обработкой в зависимости от класса размерной точности

Таблица 3.4

Интервалы номинальных размеров, мм	Допуски размеров отливок, мм не более для классов точности								
	9т	9	10	IIт	II	12	13т	I3	I4
Св. I00 до I60	2,0	2,4	3,2	4,0	5,0	6,4	8	I0	I2
" I60 " 250	2,2	2,8	3,6	4,4	5,6	7,0	9	II	I4
" 250 " 400	2,4	3,2	4,0	5,0	6,4	8,0	I0	I2	I6
" 400 " 630	2,8	3,6	4,4	5,6	7,0	9,0	II	I4	I8
" 630 " I000	3,2	4,0	5,0	6,4	8,0	I0,0	I2	I6	20
" I000 " I600	3,6	4,4	5,6	7,0	9,0	II,0	I4	I8	22
" I600 " 2500	4,0	5,0	6,4	8,0	I0,0	I2,0	I6	20	24
" 2500 " 4000	4,4	6,6	7,0	9,0	II,0	I4,0	I8	22	28
" 4000 " 6300	5,0	6,4	8,0	I0,0	I2,0	I6,0	20	24	32
" 6300 " I0000	-	8,0	I0,0	I2,0	I6,0	20,0	24	32	40
" I0000	-	-	I2,0	I4,0	20,0	24,0	32	40	50

Примечание. Допуски размеров, установленные в табл. 3.4 не учитывают допуски формы и расположения поверхностей отливок.

Инспектор: Подп. и дата  
11/44

Инспектор: Подп. и дата  
11/44

## 3.16. Допуски массы отливок

Таблица 3.5

Номинальная масса отливки, кг	Допуск массы отливки, % не более для классов точности массы отливки									
	9	10	II т	II	I2	I3т	I3	I4	I5	
Св. 40 до 100	6,4	8,0	10,0	12,0	16,0	20	24	32	-	
" 100 " 400	5,0	6,4	8,0	10,0	12,0	16	20	24	32	
" 400 " 1000	4,0	5,0	6,4	8,0	10,0	12	16	20	24	
" 1000 " 4000	3,2	4,0	5,0	6,4	8,0	10	12	16	20	
" 4000 " 10000	2,4	3,2	4,0	5,0	6,4	8	10	12	16	
" 10000 " 40000	2,0	2,4	3,2	4,0	5,0	6,4	8	10	12	

Примечание. Допуски массы отливок приведены в процентах от номинальной массы отливок. Установлено симметричное расположение поля допуска массы относительно номинальной массы.

## 3.17. Категории механически необработанных поверхностей

Таблица 3.6

Категория	Характеристика поверхности
1	Наружные поверхности отливок, являющиеся наружными поверхностями изделий
2	Наружные поверхности отливок, не являющиеся наружными поверхностями изделия и внутренние поверхности, доступные для обозрения без разборки изделия, а также в технически обоснованных случаях поверхности резервуаров для гидравлических и смазочных систем
3	Внутренние поверхности отливок, не доступные для обозрения без разборки

Примечание. Изделием является металлорежущий станок, кузнечно-прессовая машина и т.п.

3.18. При выборе марки чугуна для отливок, имеющих местные массивные утолщения и не работающих на истирание (в противоположность направляющим и т.п.) рекомендуется назначать чугун марки СЧ15, дающий меньшую; по сравнению с чугуном марки СЧ20, усадку и, соответственно, меньшее внутреннее напряжение.

Детали, к которым предъявляются требования по стабильности геометрической формы и работающие на износ при трении (станины, столы, стойки с направляющими, корпуса шиндельных бабок, корпуса приспособлений, спутников и т.п.) рекомендуется изготавливать из чугуна марки СЧ20.

### 3.19. Указания по маркировке

3.19.1. Маркировка на корпусных деталях из чугуна должна наноситься на обработанной неответственной поверхности или специально предусмотренном платике. Размер места для маркировки 40x120 мм.

3.19.2. Место маркировки должно обеспечивать сохранность маркировки в течение всего технологического цикла обработки.

3.19.3. Маркировку деталей из цветных сплавов см.

РМ 00.23-85 (альбом 59).

## 4. ОБРАБОТКА ОТВЕРСТИЙ В КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЯХ

4.1. Все отверстия, кроме отверстий которые должны быть выполнены при сборке по сопрягаемой детали (сборочной единице) задаются на чертеже координатами в системе прямоугольных координат с заданием размеров табличным способом.

4.2. Начало отсчета координат - далее начало координат, необходимо назначать таким образом, чтобы оси Х и У совпадали с наружным контуром детали. При этом:

а) для деталей проектируемых для МЗАЛа, кроме корпусов стоеч барабанного станка (см. альбом №75) и корпусов кон-

Инв.№ подп. Подп. и дата  
886/428  
11/44

дукторных плит, начало координат назначать в нижнем правом углу детали, а для корпусов кондукторных плит - в верхнем правом;


б) для деталей проектируемых для БЗАЛ начало координат назначать соответственно в нижнем левом и верхнем левом углу чертежа (см. Приложения I и 2).

4.3. При наличии на противолежащих поверхностях координатных отверстий, обработка которых должна производиться с переустановкой детали, систему координат необходимо задавать для каждой из поверхностей. При этом необходимо увязать обе системы между собой. Базой для начала отсчета координатных осей X, Y, могут служить сквозные обработанные отверстия, обеспечивающие точность расположения детали.

При отсутствии в обрабатываемой детали таких отверстий, конструктор должен задать 2 технологических отверстия. Эти отверстия должны располагаться на максимальном расстоянии друг от друга и на расстоянии не менее 120 мм от стенок и ребер.

Предельные отклонения их координат X и Y должны быть  $\pm 0,02$  м.

Пример увязки

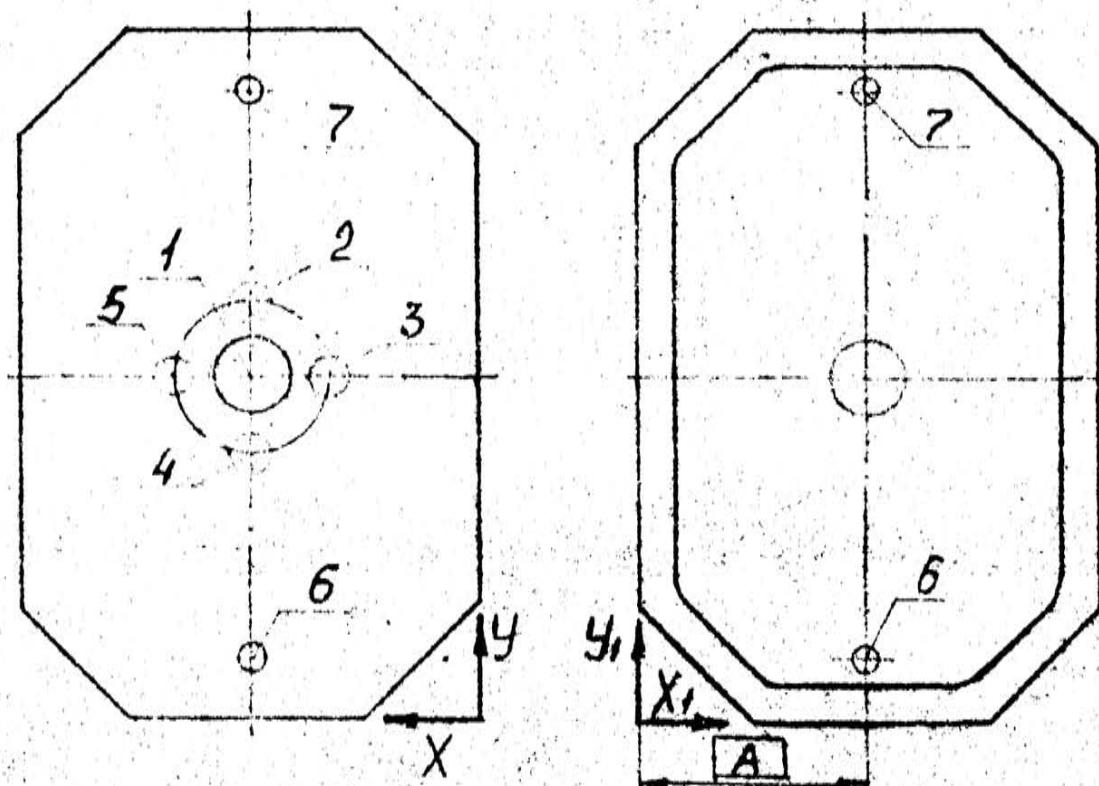

№ оси	Координаты		Предельное отклонение, X, Y	Диаметр отв.	Шероховатость	Глубина расточки	Примечание
	X	Y					
1							
2							
3							
6	540,000	150,000	+0,02	16,5	2,5	насквозь	Технологические
7		900,000					

В технических требованиях чертежа записывается:

позиционный допуск начала отсчета координат по осям:

$Y_I - \emptyset 0,04$ . База ось отв. 6;  $X_I - \emptyset 0,04$ , база – плоскость проход. через отв. 6 и 7.

4.4. Начало отсчета координат осей отверстий на грани корпуса приспособления или барабана задавать следующим образом:

ось  $X_I$  совместить с нижней базовой поверхностью детали, а ось  $Y_I$  совместить в одну плоскость с осью Y.

Позиционный допуск –  $\emptyset 0,04$  мм.

Базы – для оси  $X_I$  – нижняя базовая плоскость

для оси  $Y_I$  – одно из отверстий, расположенных на верхней поверхности.

4.5. Выбор начала координат в корпусах спутников, обрабатываемых на станках с ЧПУ имеет следующие особенности:

4.5.1. Каждая обрабатываемая поверхность (грань) должна иметь свою систему координат и таблицу координат. Для нижней базовой поверхности обязательно должна быть система с координатами X и Y, а для остальных граней –  $X_1, Y_1; X_2, Y_2; X_3, Y_3$  и т.д. независимо от последовательности обработки этих граней.

Инв № подз/п	Подз. и деталь	Вып. инв. №	Инв. № обраб.
1147	1147	886	886

Стр. 30 РМ 06.08-91

4.5.2. Если чертеж детали выполнен на нескольких листах, то изображение нижней базовой поверхности с системой координат  $X$  и  $Y$  обязательно помещать на первом листе.

Далее на любых из обрабатываемых граней детали помещенных на первом листе, задаются системы  $X_1, Y_1; X_2, Y_2$  и т.д. На последующих листах продолжается нумерация систем координат на обрабатываемых плоскостях.

Пример обозначения начала координат для каждой грани см. Приложение.

## 5. ТАБЛИЦА КООРДИНАТ

5.1. Таблицы координат являются неотъемлемой частью чертежа.

Если чертеж выполняется на нескольких листах, то:

1) таблицы координат могут выполняться на каждом листе чертежа. В этом случае на первом листе чертежа детали обязательно дается таблица системы координат  $X$  и  $Y$ , таблицы остальных систем координат  $X_1, Y_1; X_2, Y_2$  и т.д. даются на последующих листах;

2) Все таблицы также могут даваться на последующих листах на отдельных форматах.

5.2. В таблице даются координаты осей отверстий в порядке уменьшения их размерной точности.

Исключение составляют оси отверстий совместно обрабатываемых деталей, так как отверстия в приставной детали обрабатываются после установки приставной детали на обработанную основную деталь.

5.3. Независимо от количества систем координат и таблиц координат нумерация осей отверстий должна быть "сквозной" (см. Приложение 4), т.е. единой для всех таблиц.

5.4. Все оси отверстий одного размера нумеруются подряд и в таблице располагаются общей группой с одним диаметром обработки и предельными отклонениями.

Внутри одной группы последовательность нумерации отверстий должна осуществляться по принципу минимального расстояния между осями соседних по номеру отверстий.

5.5. В деталях, имеющих многопозиционное размещение отверстий (корпуса приспособления, корпуса кондукторных плит и т.д.) нумерация производится сначала полностью для группы одинаковых отверстий в одной позиции, а затем последовательно в последующих позициях.

5.6. В таблице координат также указываются диаметры сверления и расточки, поверхности которых прерваны пересекающими их пазами, отверстиями и т.д.

5.7. Если дается один размер для группы отверстий со ссылкой на сечение (или разрез), то в сечении (или разрезе) рекомендуется указывать ось первого отверстия этой группы.

При наличии группы ступенчатых отверстий на одной оси их размеры, в том числе шероховатость поверхностей, разделяются горизонтальной чертой, не доходящей до вертикальных линий таблицы.

5.8. В таблице координат числа с предельными отклонениями должны иметь последнюю значащую цифру того же порядка, как последняя цифра у предельного отклонения.

Например:                    правильно                    неправильно

$17,0 \pm 0,2$                     $17 \pm 0,2$

$12,13 \pm 0,17$                     $12,13 \pm 0,2$

$275,500 \pm 0,010$                     $275,500 \pm 0,01$

$275,500 \pm 0,1$

Документ № 06.08-91  
Подл. и дата  
Инж. № подл.: 086; дата:  
12.08.91

Инж. № подл.: Подл. и дата  
11/44

## 6. Автоматизированный расчет координат.

6.1. Для выполнения автоматизированного расчета координат осей отверстий конструктор разрабатывает и передает в отдел САПР задание.

Задание может состоять из следующих документов:

а) задание на расчет координат (схема) (далее - схема) см. лист 35 (схема не может быть заменена сборочным чертежем или чертежем детали);

б) задание на расчет координат, параметры отверстий форма N1151 (далее форма N1151) см. лист 36

6.2. При выдаче в отдел САПР только схемы, конструктор получит таблицу координат с тремя заполненными графами:

а) N оси;

б) координата X;

в) координата Y;

6.3. При выдаче в отд. САПР схемы и формы N 1151 конструктор может получить:

а) таблицу координат со всеми заполненными графиками на сплошной ленте, которая разрезается и наклеивается конструктором на форматы (см. лист. 37 или на отдельных форматах (см. листы 38 и 39).

б) схему расположения осей отверстий на пергаменте (для проверки размещения осей отверстий на сборочном чертеже детали (см. лист. 40).

Для рабочего чертежа детали (см. лист 41):

- а) вид в плане отверстий (всех позиций или одной);
- б) запись информации для обработки деталей с ЧПУ.

## 6.4. Выполнение схемы.

Схема выполняется конструктором в масштабе или без масштаба с указанием номеров осей отверстий.

На схеме должны быть как минимум:

а) координаты одной из точек (осей) относительно начала отсчета;

б) увязка всех пронумерованных точек (осей) между собой, которые могут быть заданы различными способами: координатами, радиусами, углами, симметрией, параллельным переносом и любыми другими способами.

## 6.5. Заполнение формы N1151.

### 6.5.1. В бланке указываются:

- обозначение сборочной единицы или детали;
- код АСТМП (заполняется отделом САПР);

### 6.5.2. Получаемая документация:

Графа "Сборочный чертеж" заполняется при необходимости проверки правильности задания координат осей отверстий путем наложения пергамента с размещением осей отверстий на сборочный чертеж. В этом случае для вычерчивания одной позиции указывается N этой позиции и масштаб сборочного чертежа, а для получения всей схемы - N позиции не задается.

6.5.3. Для получения фрагментов чертежа детали заполняются графы "Схема осей" и "Отверстия".

При задании в графе "Схема осей" масштаба и расстояний от левого нижнего угла чертежа по X и Y до начала системы координат, в заданном месте чертежа будет вычерчена полная схема осей отверстий (без окружностей).

Графа "Отверстия" заполняется для вычерчивания в заданном масштабе вида в плане с отверстиями. При этом N позиций заполняется при необходимости вычертить одну позицию; если необходимо вычертить все отверстия, то N позиций не заполняется.

**ВНИМАНИЕ!** Для вычерчивания одной позиции задаются расстояния X и Y от левого нижнего угла чертежа до центра поворота, а для полной схемы до начала системы координат.

При наличии в одной детали нескольких систем координат (X, Y, ..., X<sub>p</sub>, Y<sub>p</sub>), на каждую систему координат заполняется отдельный бланк N1151.

6.5.4. В графах "Таблица" указывается цифрой 1 форма печати таблицы координат:

- на ленте; (при этом на каждые 40 точек распечатывается отдельная шапка таблицы);
- на формате;

6.5.5. В таблице параметров отверстий первая графа выделена под нумерацию строк.

6.5.6. В следующей графе записываются номера осей отверстий. В одной строке указываются номера отверстий, имеющих одинаковые параметры.

Номера могут записываться перечислением через запятую или диапазоном через тире. При этом в одном диапазоне указываются не более 20 отверстий. При большем количестве отверстий задается несколько диапазонов.

6.5.7. В следующих графах указываются соответствующие параметры этих отверстий, причем в каждую строку записывается один параметр.

Если необходимо указать несколько параметров, относящихся к перечисленным осям отверстий, то они записываются столбиком в несколько строк без повторения номеров отверстий, например, могут быть несколько диаметров на одной оси с разной шероховатостью и глубиной.

6.5.8. Ступенчатые отверстия, имеющие несколько диаметров могут записываться на один номер оси или на различные номера осей.

6.5.9. Учитывая необходимость различного вычерчивания видимых и невидимых окружностей предусмотрены определенные условности в задании диаметров.

6.5.9.1. Для отверстий с фасками перед значением диаметра записывается буква F, это означает, что будут начерчены две окружности, например, F50.

6.5.9.2. Если отверстие без фаски, то указывается только номинал диаметра, например, 50.

Инв. №	Подп. и дата	Высм. инв. №
1144		886

Стр. 34 РМ 06.08-91.

6.5.9.3. Если отверстие необходимо вычертить штриховой линией, то перед диаметром ставится знак "+", например, +50.

6.5.9.4. Если необходимо вычертить только перекрестье, то перед диаметром указывается знак "-", например, -50.

6.5.9.5. Вычерчивание резьбовых отверстий определяется по букве "M", например, M16-7H.

**ВНИМАНИЕ!** При необходимости выделения размеров скобками [ ] эти скобки проставляются конструктором в таблице на чертеже вручную.

6.6. Для обеспечения полного соответствия результатов расчета координат передаваемых на завод на машинных носителях, и чертежом детали:


6.6.1. Задания на расчет координат выдавать в отдел САПР одновременно на все стороны одной детали.

6.6.2. Не допускается комбинировать таблицу координат для одной детали из результатов нескольких расчетов, выполненных в различное время, или удалять, заменять, добавлять номера осей.

6.6.3. При проведении изменений в таблицах вручную после выполнения расчета в процессе проектирования либо по извещению вводится пункт технических требований:

Координаты осей отверстий N N ..... изменены после расчета - на ЭВМ.

PM 06.08-91 Comp. 35

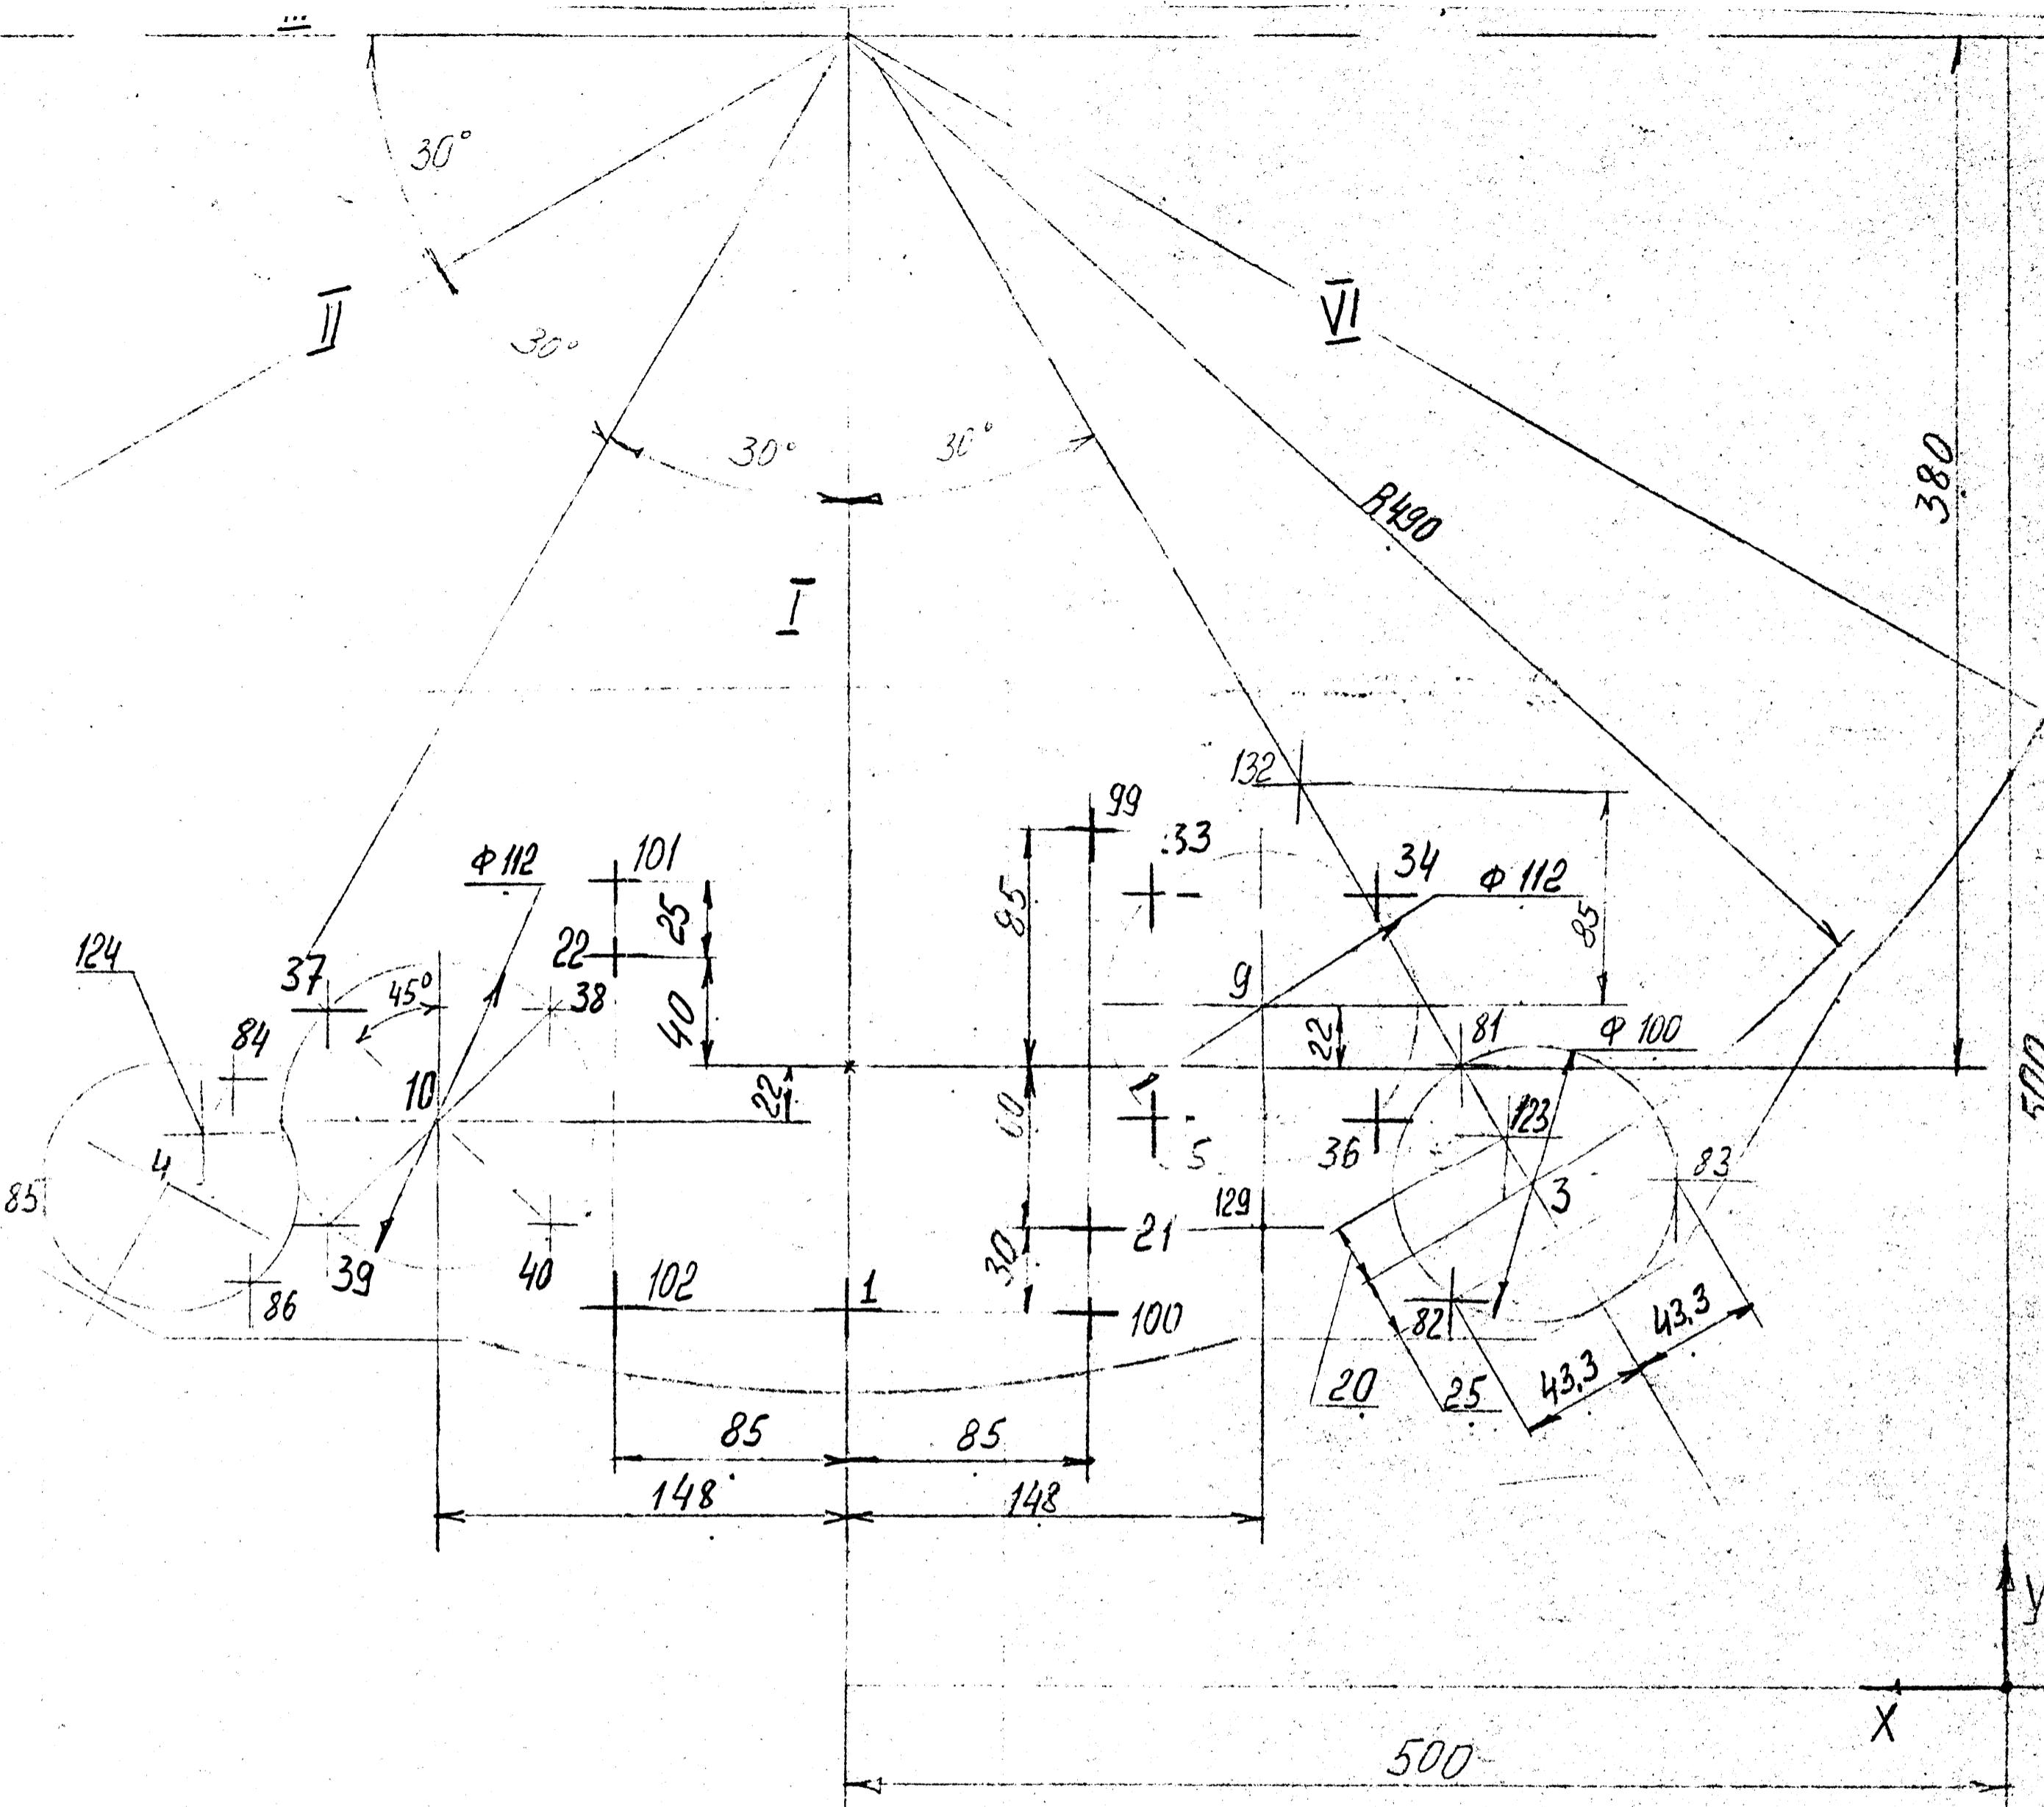

AM XXXX-410101		Задание на	Нум. Материал
Задача №	Подача	расчет	№
Вариант	Час	координатам	12
Состо	Мин	(схемы)	
Лекция			
Год			
Фамилия			
Имя			
Отчество			
СКБАН			
Рентген			

СКБ АЛ

Задание на расчет координат

Параметры  
отверстий

Обозначение		Получаемая документация					ЧПУ
сборочный чертеж	схема осей	чертеж детали		Таблица лент	формата		
		Поз N	M1:5		1	1	
AMXXXXX-410.101		Поз N	M1:5	Поз N1			
Kog АСТПП		M1:1	X=780 Y=55	M1:2	X=250 Y=500		

N n/n	Номера точек (осей отверстий)	Предел откл X и Y	Диаметры отверстия	Шерох поверх	Глубина расстояния (сверл)	Примеч.
1	1, 2	±0,010	+20	1,25	20	Раски
2						1,6×45°
3	3 - 8	±0,010	F35H7	1,25	A - A	Раски
4						1,6×45°
5		±0,200	M10-7H	10		Раски
6						1,6×45°
7	9-20	±0,050	F85H9	2,5	5	Раски
8						1,6×45°
9			92			Раски
10						1,6×45°
11	21-32	±0,010	F16H7	2,5	25	Раски
12					30	1,6×45°
13	33-80, 99-122	±0,200	M16-7H	10	30	Раски
14						16×120
15	81-98	±0,200	M16-7H	10	25	Раски
16					35	16×120
17	123-128	±0,200	+20	25		наск6036
18			+36	25	5	
19	129 - 131	±0,500	M20-7H	10	F - F	Раски
20						16×120
21	132 - 134	±0,500	M20-7H	10	F - F	Раски
22						16×120
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

Избр. 11/14 Время изм. 18.05.2007

Сектор

Констр.

Да-  
ма

Оператор

Лист 36

Лис.  
мат.

ТАБЛИЦА КООРДИНАТ

КООРДИНАТЫ							
1	2	3	4	5	6	7	8
1	410.101	(КОД ДЛЯ АСТРО-176)					
1	1	КООРДИНАТЫ	1	ПРЕД.	1	ДИАМЕТРИЧЕСКАЯ ОСЬ	1
1	1	Х	1	ОТКА.	1	ГЛАУБИНА И ПРИМЕ-	1
1	1	Y	1	ОТВЕР.	1	РЯДОВОЙ РАСТОЧКИ ЧАНДЕ-	1
1	1	Z	1	СТАЯ	1	СТАЯ ИГОБ. (СВЕРЛ.)	1
11	958.000	34.0000+0.01720	11.05120	PACKS			
			125				
21	500.000	976.000					
31	255.000	75.6431+0.01735H	1.751A-A	PACKS			
			10				
41	745.000	75.6481					
51	990.000	500.000					
61	745.000	924.352					
71	255.000	924.352					
81	10.000	500.000					
91	352.000	142.000+0.05085H9	12.5	R			
			92				
101	648.000	98.000					
111	736.037	192.828					
121	922.142	427.172					
131	664.037	550.820					
141	774.142	829.172					
151	648.000	858.000					
161	352.000	902.000					
171	263.963	887.172					
181	77.058	572.828					
191	115.963	449.172					
201	225.058	170.828					
211	415.000	62.000+0.01016H7	125	PACKS			
			130				
221	595.000	160.000					
231	80.051	276.348					
241	036.949	403.612					
251	923.551	646.388					
261	751.949	743.612					
271	585.000	940.000					
281	415.000	840.000					
291	161.049	793.612					
301	163.051	590.388					
311	76.449	353.612					
321	248.051	256.388					
331	391.598	161.598+0.0001M16-7H	110	130	PACKS		
			140				
341	312.402	181.598					
351	391.596	162.402					
361	312.402	162.402					
371	667.598	137.598					
381	608.402	137.598					
391	687.598	58.402					
401	606.472	58.402					
411	721.543	246.920					
421	661.945	178.334					
431	796.129	207.322					
441	750.531	138.736					
451	967.648	481.264					

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ КООРДИНАТ

КОД ДЛЯ АСТРО-176							
1	AM	410.101	(КОД ДЛЯ АСТРО-176)				
1	N	1	КООРДИНАТЫ	1	ПРЕД.	1	ДИАМЕТРИЧЕСКАЯ ОСЬ
1	N	1	Х	1	ОТКА.	1	ГЛАУБИНА И ПРИМЕ-
1	N	1	Y	1	ОТВЕР.	1	РЯДОВОЙ РАСТОЧКИ ЧАНДЕ-
1	N	1	Z	1	СТАЯ	1	СТАЯ ИГОБ. (СВЕРЛ.)
461	668.750	412.671+0.2001M16-7H	10	30	PACKS		
471	976.234	441.666		40			
481	936.636	373.080					
491	829.945	505.322					
501	869.543	496.736					
511	898.531	604.920					
521	938.129	536.334					
531	720.050	843.666					
541	759.640	775.080					
551	768.636	863.264					
561	828.234	814.678					
571	608.402	818.402					
581	667.598	818.402					
591	608.402	897.598					
601	687.598	897.598					
611	312.402	862.402					
621	391.598	862.402					
631	312.402	941.598					
641	391.598	941.598					
651	278.457	753.080					
661	318.055	821.666					
671	209.871	792.678					
681	249.469	861.264					
691	92.352	518.736					
701	131.950	567.322					
711	249.736	567.322					
721	63.344	162.402					
731	170.055	434.678					
741	138.457	503.264					
751	161.469	395.080					
761	61.871	463.666					
771	279.950	156.334					
781	240.352	224.928					
791	211.364	116.736					
801	171.766	165.322					
811	280.000	118.949					
821	279.999	32.347					
831	205.001	75.647					
841	720.001	118.949					
851	794.999	75.647					
861	726.001	32.347					
871	940.000	500.000					
881	1015.078	543.308					
891	1015.078	456.700					
901	720.000	881.051					

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ КООРДИНАТ

КОД ДЛЯ АСТРО-176							
1	AM	410.101	(КОД ДЛЯ АСТРО-176)				
1	N	1	КООРДИНАТЫ	1	ПРЕД.	1	ДИАМЕТРИЧЕСКАЯ ОСЬ
1	N	1	Х	1	ОТКА.	1	ГЛАУБИНА И ПРИМЕ-
1	N	1	Y	1	ОТВЕР.	1	

СЛУДА КООРДИНАТ

ПРОДЛЕНИЕ ТАБЛИЦЫ КООРДИНАТ

СЛОД ДЛЯ АСТРО-176			АМЕДДХ-410.101			СЛОД ДЛЯ АСТРО-176		
ПРЕД.	ЛИНЕЙНЫЕ- ГЛУБИНА ПРИМЕЧА-		ПРЕД.	ЛИНЕЙНЫЕ- ГЛУБИНА ПРИМЕЧА-		ОТКЛ.	ОТВЕР- ТРОХ. ПАСТИЧКИ НИЕ	
ПОКА.	ОТВЕР- ТРОХ. ПАСТИЧКИ НИЕ		Х,У	ОТВЕР- ТРОХ. ПАСТИЧКИ НИЕ		Х,У	Х,У	
Y	X,Y	СТИЯ	ПОКА.	X,Y	СТИЯ	ПОКА.	(СВЕРЛ.)	(СВЕРЛ.)
37.000	+0.012.20	11.25120	ФАСКИ	551	738.598	883.264	+0.200M16-78	110 130
		125	1.6X45					140 116X120
970.000				561	828.254	814.678		
75.640	+0.01035H7	11.251A-A	ФАСКИ	571	638.452	818.442		
			1.6X45					
	+0.200M16-78	110	ФАСКИ	581	637.598	818.402		
			1.6X45					
				591	608.598	897.598		
	75.548							
500.000				601	607.598	897.598		
924.352				611	312.452	662.402		
0.000	924.352			621	391.598	862.402		
0.000	500.000			631	312.452	941.598		
352.000	142.324+0.05A185H9	12.5.16		641	391.598	941.598		
		192		651	278.071	753.080		
648.000	98.000			661	318.655	821.666		
736.037	192.828			671	209.871	792.678		
922.142	427.172			681	249.469	861.264		
884.037	550.828			691	92.352	518.736		
774.142	829.172			701	131.934	587.322		
648.000	858.000			711	23.766	558.334		
352.000	902.000			721	63.364	626.920		
263.963	807.172			731	170.455	434.678		
77.858	572.828			741	134.457	503.264		
115.963	449.172			751	101.469	395.080		
225.858	170.828			761	61.671	463.666		
211	415.000+0.010116H7	125	ФАСКИ	771	279.950	156.334		
		130	1.6X45	781	240.552	224.920		
221	585.000	160.000		791	211.364	116.736		
123	838.551	206.386		801	171.766	185.322		
124	836.949	473.612		811	260.080	118.949	125	
125	923.551	640.386		821	279.994	32.347	135	
126	751.949	743.612		831	240.111	76.647		
127	585.000	840.000		841	723.434	112.949		
128	415.000	840.000		851	794.994	75.647		
129	161.449	793.612		861	720.041	32.347		
130	161.449	596.386		871	940.000	500.000		
131	76.149	353.612		881	1015.000	543.300		
132	248.051	256.386		891	1015.000	456.700		
133	391.598	181.596+0.200M16-7H	10 130	ФАСКИ				
		140	1.6X120	901	720.667	801.051		
134	312.402	181.598		911	720.621	967.653		
135	391.598	102.402		921	794.994	924.353		
136	312.402	102.402		931	280.000	881.751		
137	687.598	137.598		941	205.001	924.353		
138	608.402	137.598		951	279.994	967.653		
139	687.598	58.402		961	60.000	500.000		
140	608.402	58.402		971	-15.000	456.700		
141	721.543	246.920		981	-15.000	543.300		
142	681.945	178.334		991	415.000	205.000	130	
143	790.129	207.322		1001	415.000	30.000	140	
144	750.531	138.736		1011	585.000	185.000		
145	907.648	481.264		1021	585.000	30.000		
146	668.050	412.678		1031	712.977	278.888		
147	976.234	441.666		1041	864.532	191.386		
148	936.636	373.483		1051	815.298	416.112		
149	629.945	565.322		1061	949.532	338.612		
150	869.543	496.736		1071	797.977	573.888		
151	898.531	674.920		1081	949.532	661.388		
152	938.129	536.334		1091	730.298	731.112		
153	724.050	843.666		1101	864.532	808.612		
154	759.648	775.080		1111	585.000	795.000		

## ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ КООРДИНАТ

АМДХ-410.101 (КОД ДЛЯ АСТП-176)

! ! Н !	КООРДИНАТЫ	! ПРЕД.	! ДИАМЕТР!ШЕ-	! ГЛУБИНА !ПРИМЕЧА-	! ! Н !	КООРДИНАТЫ	! ПРЕД.	! ДИАМЕТР!ШЕ-	! ГЛУБИНА !ПРИМЕЧА-
!ОСИ!	X Y	! ОТКЛ.	! ОТВЕР-	!РОХ. !РАСТОЧКИ!	!ОСИ!	X Y	! ОТКЛ.	! ОТВЕР-	!РОХ. !РАСТОЧКИ!
	X,Y	! СТИЯ	!ПО8. !ПО8.	!СВЕРЛ.)!		X,Y	! СТИЯ	!ПО8. !ПО8.	!СВЕРЛ.)!
1121	585.000 970.000	+0.200	M16-7H	110 130	ФАСКИ	11341	342.383 773.000	+0.500	M20-7H 110 1Г-Г
				140	16X120				
1131	415.000 815.000								
1141	415.000 970.000								
1151	267.022 721.112								
1161	135.468 603.612								
1171	184.702 563.886								
1181	50.468 661.368								
1191	262.023 426.112								
1201	50.468 338.612								
1211	269.702 268.886								
1221	135.468 191.388								
1231	265.000 92.966			20 125	НАСКВОЗЬ				
				36 125	15				
1241	735.000 92.966								
1251	970.000 520.000								
1261	735.000 907.032								
1271	265.000 907.032								
1281	30.000 560.000								
1291	352.000 60.000	+0.500	M20-7H	110 1Г-Г	ФАСКИ				
					16X120				
1301	955.051 591.826								
1311	192.949 648.172								
1321	342.383 227.000								
1331	815.233 540.000								

## ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ КООРДИНАТ

! ! АМДХ-410.101	(КОД ДЛЯ АСТП-176)	! ! АМДХ-410.101	(КОД ДЛЯ АСТП-176)						
! ! Н !	КООРДИНАТЫ	! ПРЕД.	! ДИАМЕТР!ШЕ-	! ГЛУБИНА !ПРИМЕЧА-					
!ОСИ!	X Y	! ОТКЛ.	! ОТВЕР-	!РОХ. !РАСТОЧКИ!					
	X,Y	! СТИЯ	!ПО8. !ПО8.	!СВЕРЛ.)!					
1121	585.000 970.000	+0.200	M16-7H	110 130	ФАСКИ	11341	342.383 773.000	+0.500	M20-7H 110 1Г-Г
				140	16X120				
1131	415.000 815.000								
1141	415.000 970.000								
1151	267.022 721.112								
1161	135.468 603.612								
1171	184.702 563.886								
1181	50.468 661.368								
1191	262.023 426.112								
1201	50.468 338.612								
1211	269.702 268.886								
1221	135.468 191.388								
1231	265.000 92.966			20 125	НАСКВОЗЬ				
				36 125	15				
1241	735.000 92.966								
1251	970.000 520.000								
1261	735.000 907.032								
1271	265.000 907.032								
1281	30.000 560.000								
1291	352.000 60.000	+0.500	M20-7H	110 1Г-Г	ФАСКИ				
					16X120				
1301	955.051 591.826								
1311	192.949 648.172								
1321	342.383 227.000								
1331	815.233 540.000								

Лист № 10 из 10 листов лист № 886; лист № 8

Лист № 1 из 1 листов АМДХ-410.101  
ИЗМЕНЕНИЯ И ДАТА



ИНВ Н ПОДЛ ПОДЛ И ДАТА ИЗМ ИНВ Н! ИНВ Н ДУБЛ 1 ПОДЛ И ДАТА

109

+

## ВНИМАНИЮ КОНСТРУКТОРА!

Схема выполняется в необходимом  
для конструктора масштабе.


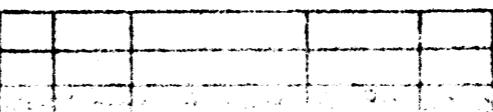
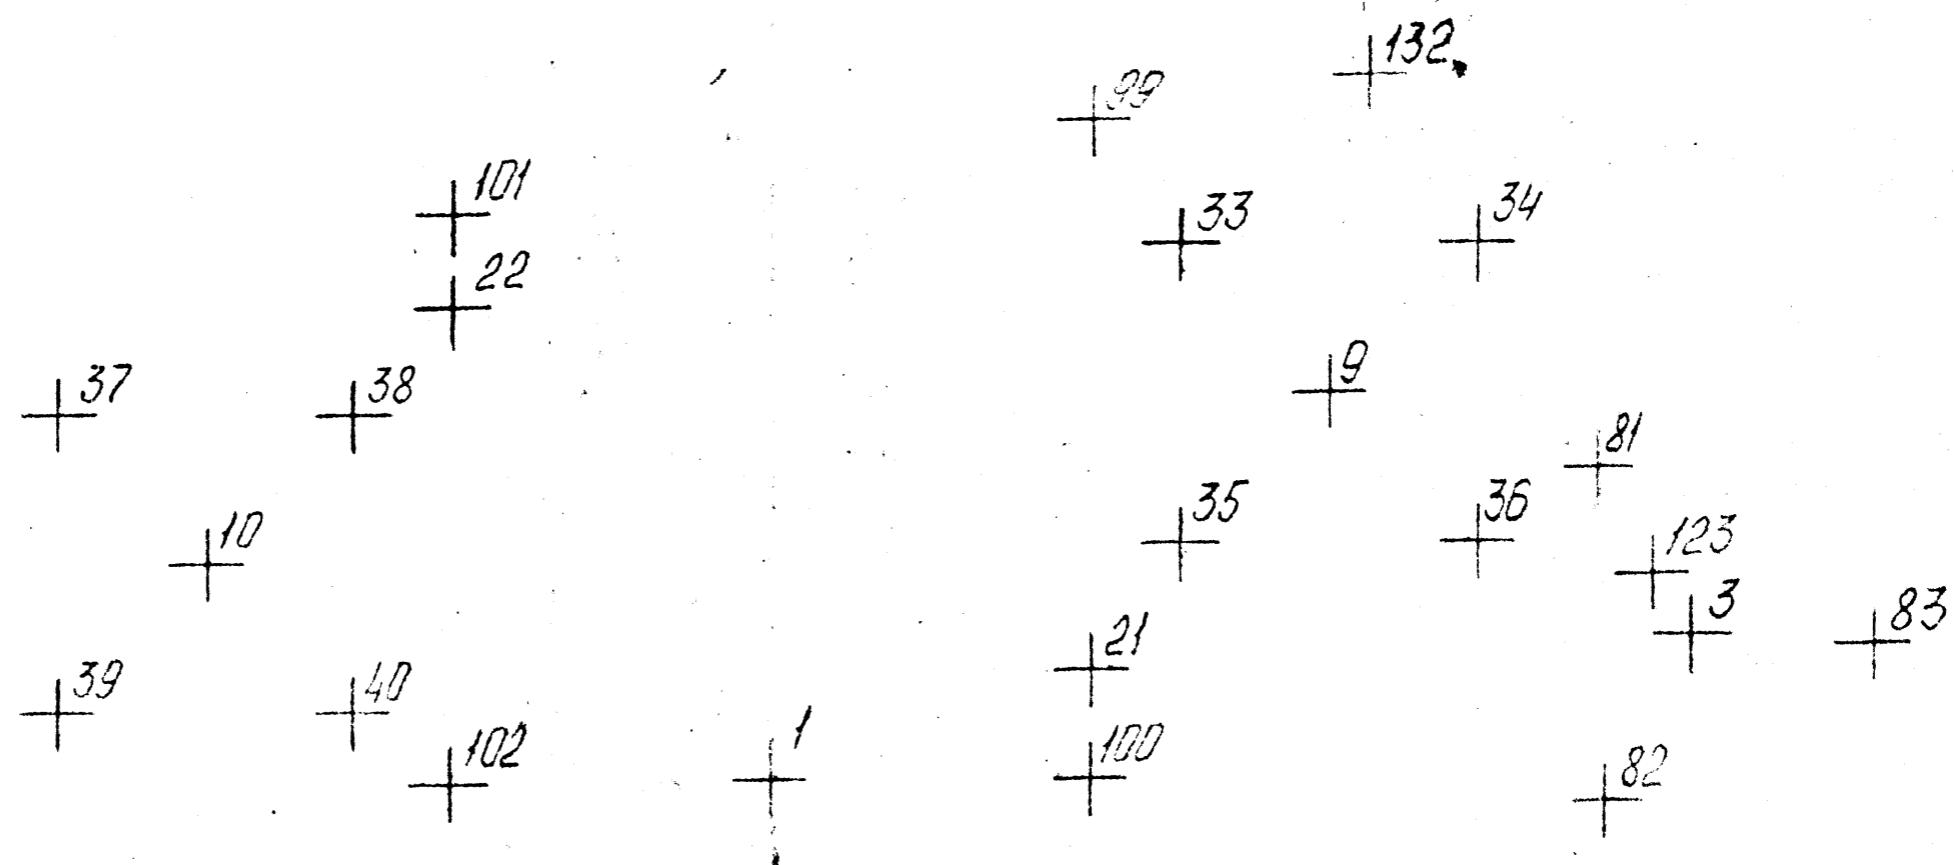


40  
41

PM05.08-91 CM

*ВНЕЗАПНОЕ ПОСЛАНИЕ!*

ВыЭ в гигиене отвратитель выполнения  
в необходимом для инженерного масштабе.

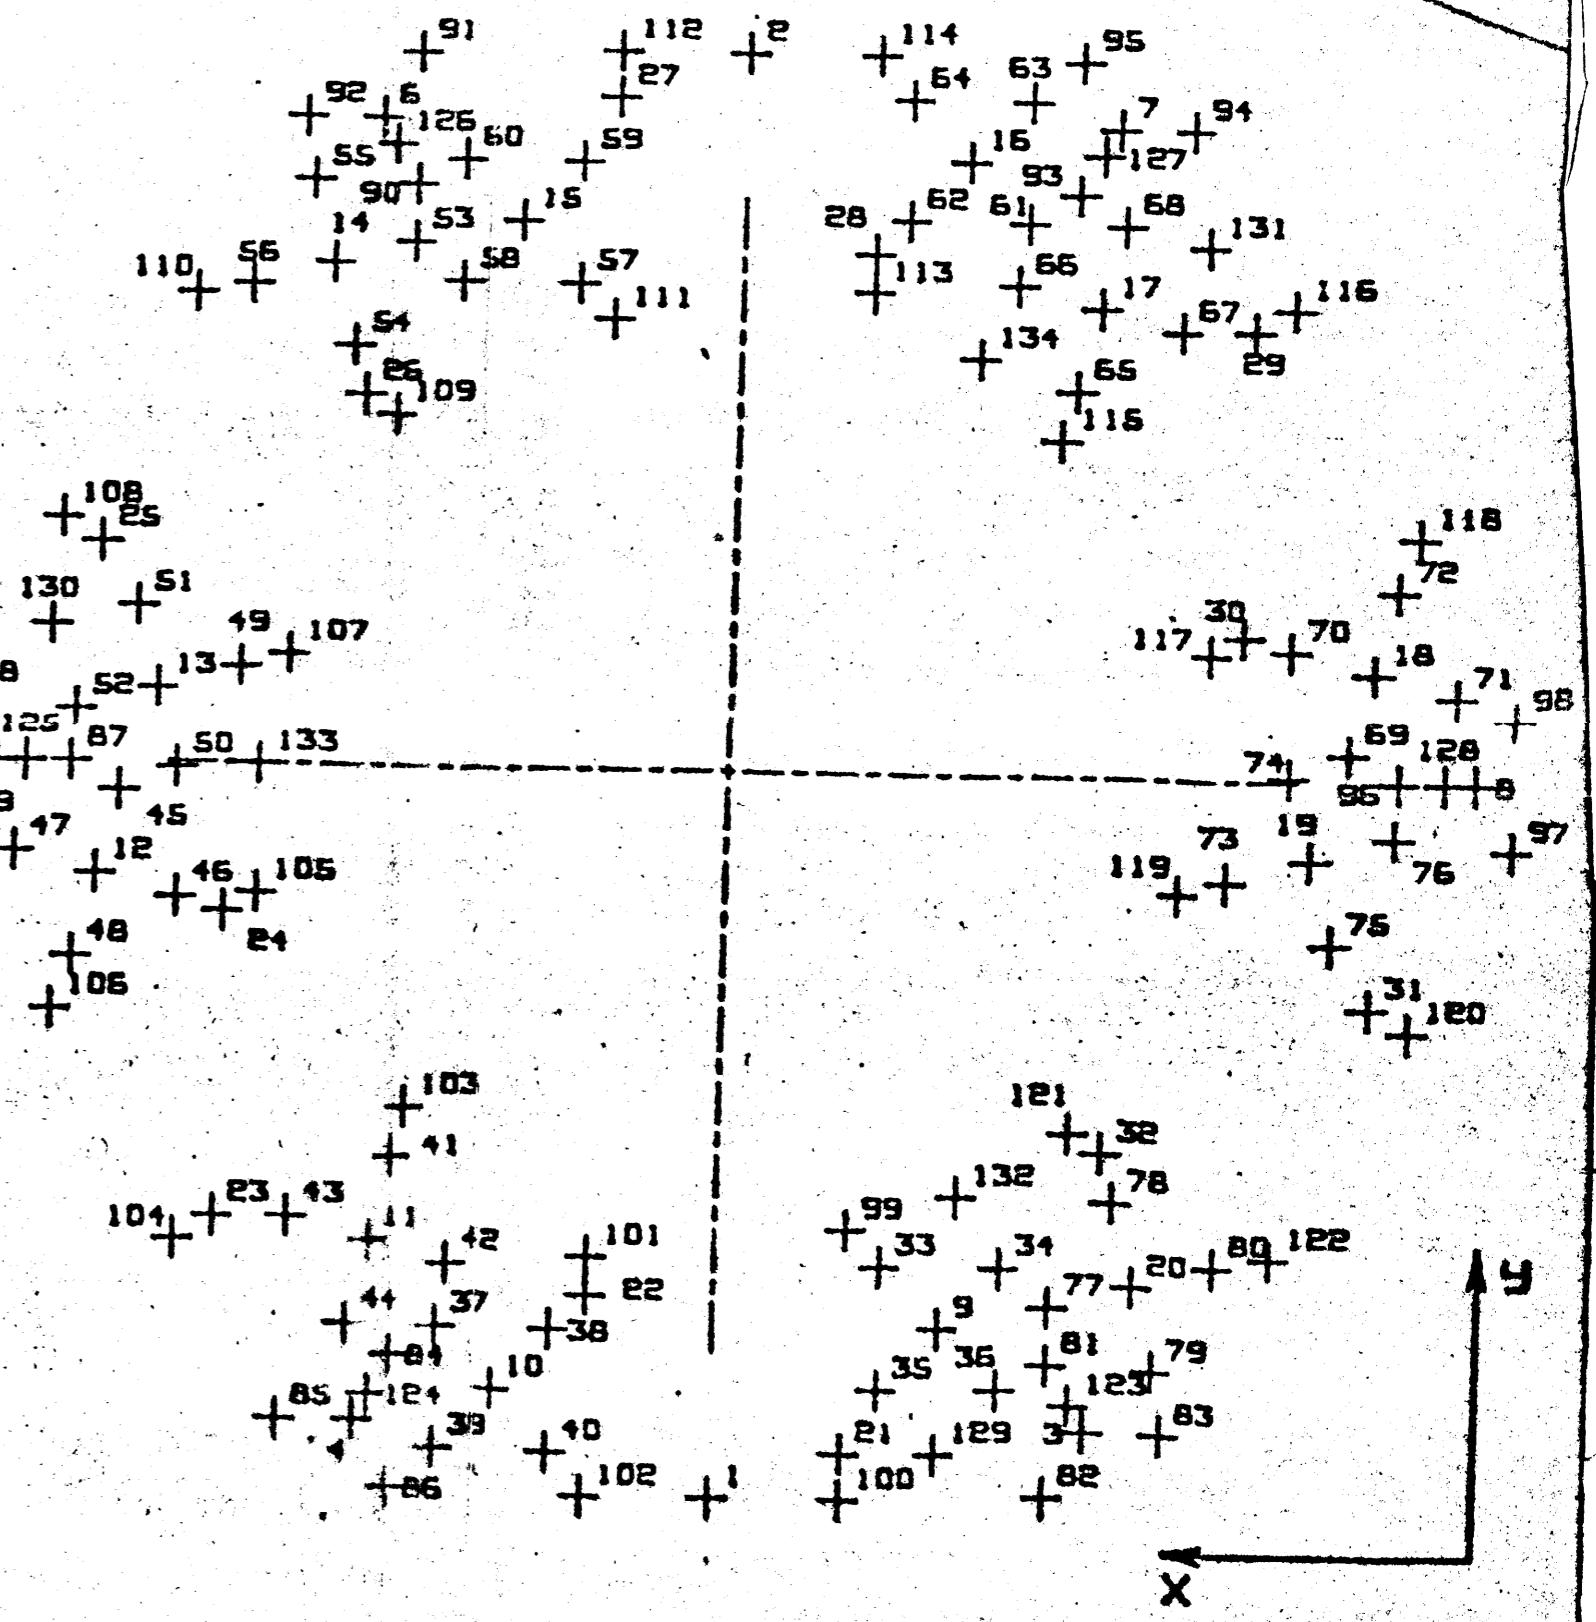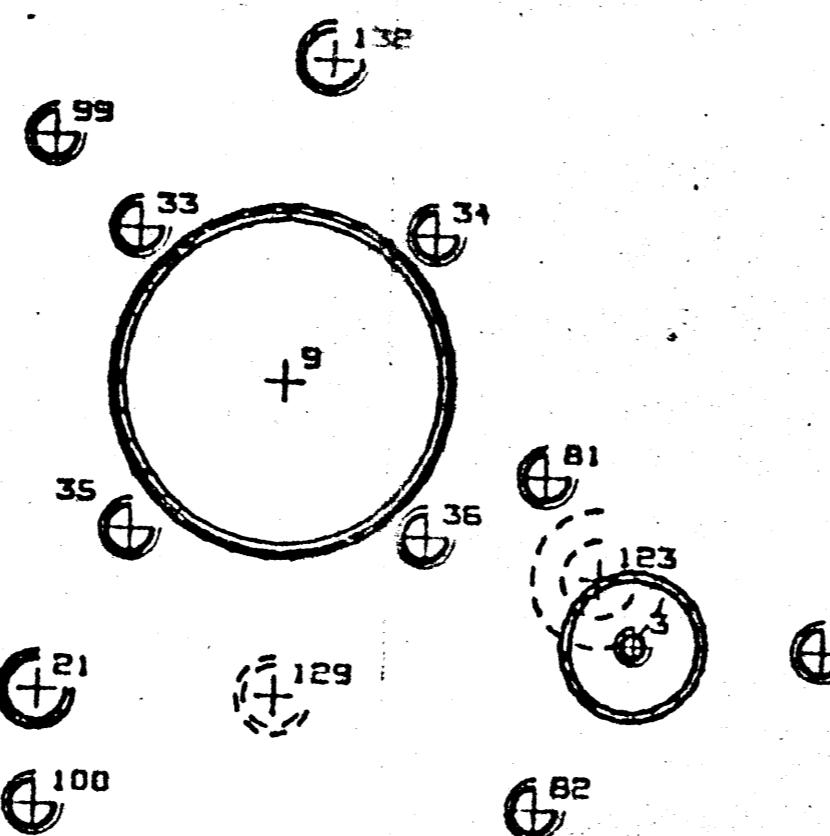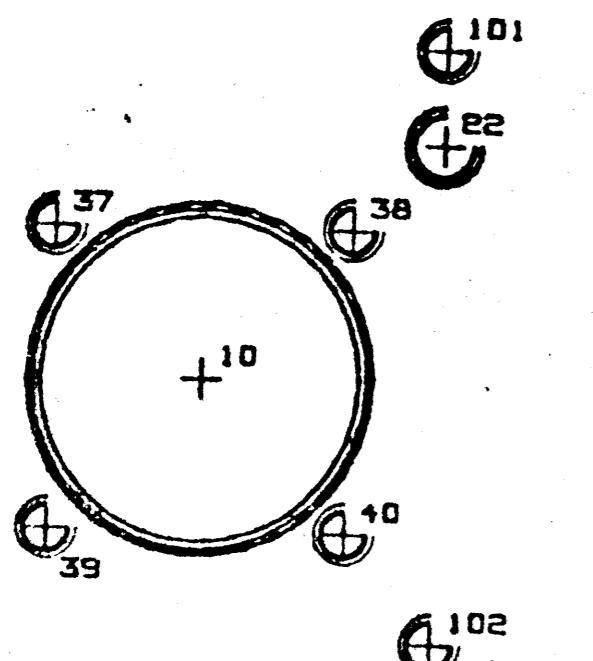

## ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение 1 на 1 листе

Приложение 2 на 2 листах

Приложение 3 на 1 листе

Всего листов руководящего материала - 49

Заведующий ОСТ

Исполнитель

И.И.Панасенко

Г.Н.Шкадин

## СОГЛАСОВАНО:

Главный металлург МЗАЛ

Б.Ф.Дуденский

Главный технолог

В.И.Горулко

Главный инженер СКБ МЛ

В.В.Сычев

Инв.№ подп. и дата	Марка стали	Номер пакета	Подп. и дата
1194	886; 728	886; 728	11.06.92

## Состочные нормативно-технические документы

1. СП2-06.10-78 "Корпуса приспособлений.  
Размеры центральных отверстий"

2. РД2 МТ17-2-90 ⑤ "Технологичность литых деталей" *(для спиралек)*

3. ~~СТП2-00225006.003-01~~ ⑨ "Отливки из серого чугуна с пластинчатым  
графитом для станкостроения.

4. ~~СТП2-00225006.003-01~~ ⑤ "Технические условия"

4. ~~ОСТ2 МТ30-1-90~~ ⑨ "Отливки из цветных сплавов.  
Технические требования"

5. ГОСТ 25645-85 "Отливки из металлов и сплавов.  
Допуски размеров, массы и припуски на механическую обработку" ⑤

6. ТН 34.25.210.00016 Уклоны формовочные. ⑥ Технические инструкции

6. РМ 00.23-85 Правила оформления конструкторской документации. ⑥

7. Оформления записка ОИМет МЗАЛ № 34 от 30.01.91.

## СОДЕРЖАНИЕ


	Стр.
I. Основные способы изготовления корпусных и базовых деталей .....	2...7
2. Конструирование отливок. Примеры оформления отдельных элементов литых корпусных деталей .....	8...16
3. некоторые особенности оформления чертежей литых деталей .....	16...17
4. Технические требования к отливке. Классификация отливок из чугуна по классам и группам..... Классификация отливок из цветных металлов по группам .....	19...24
5. Рекомендуемые классы размерной точности и точности массы отливок .....	24
6. Допуски линейных размеров отливок в зависимости от класса размерной точности .....	25
7. Допуски массы отливок .....	25
8. Категории механически необработанных поверхностей .....	26
9. Выбор марки чугуна .....	27
10. Указания по маркировке .....	27
II. Обработка отверстий в корпусных деталях ...	27...30
12. Таблица координат .....	32...34
13. Автоматизированный расчет координат .....	34...41
14. Ссылочные нормативно-технические документы	43
15. Приложения .....	43...46
16. Лист регистрации изменений .....	46






AMERICAN  
MUSEUM  
OF NATURAL  
HISTORY

Ж-Ж (1)

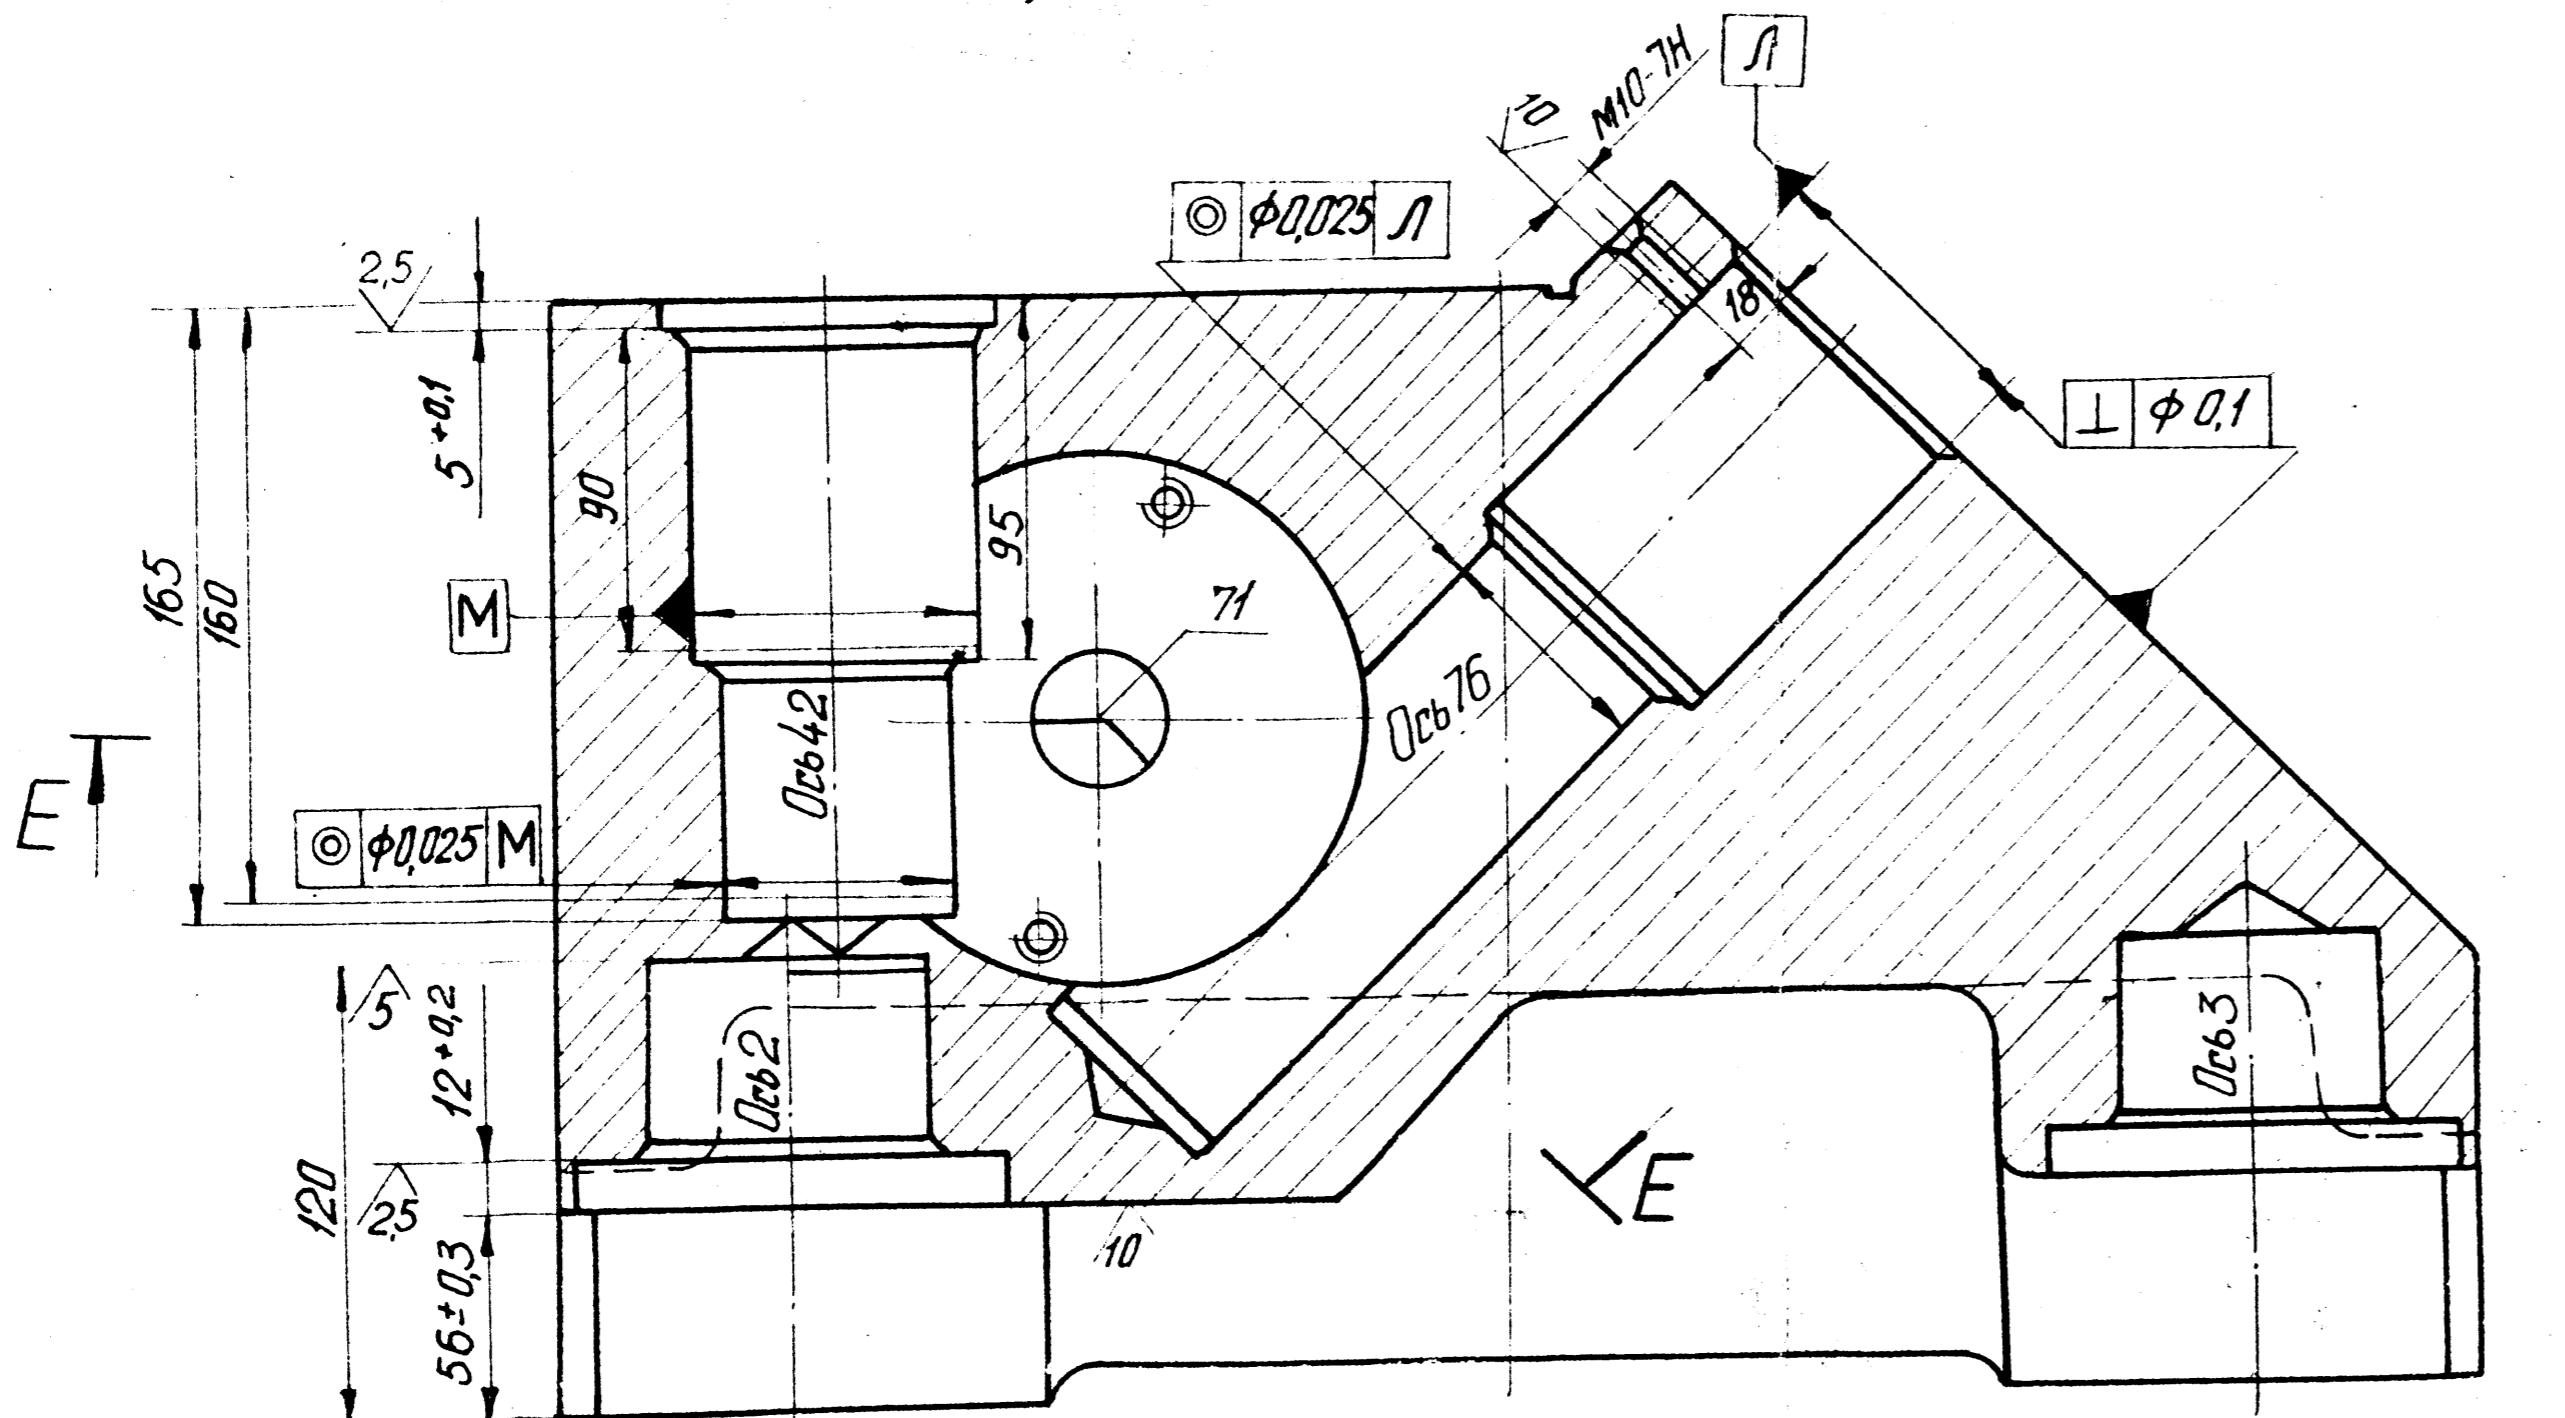

5-E

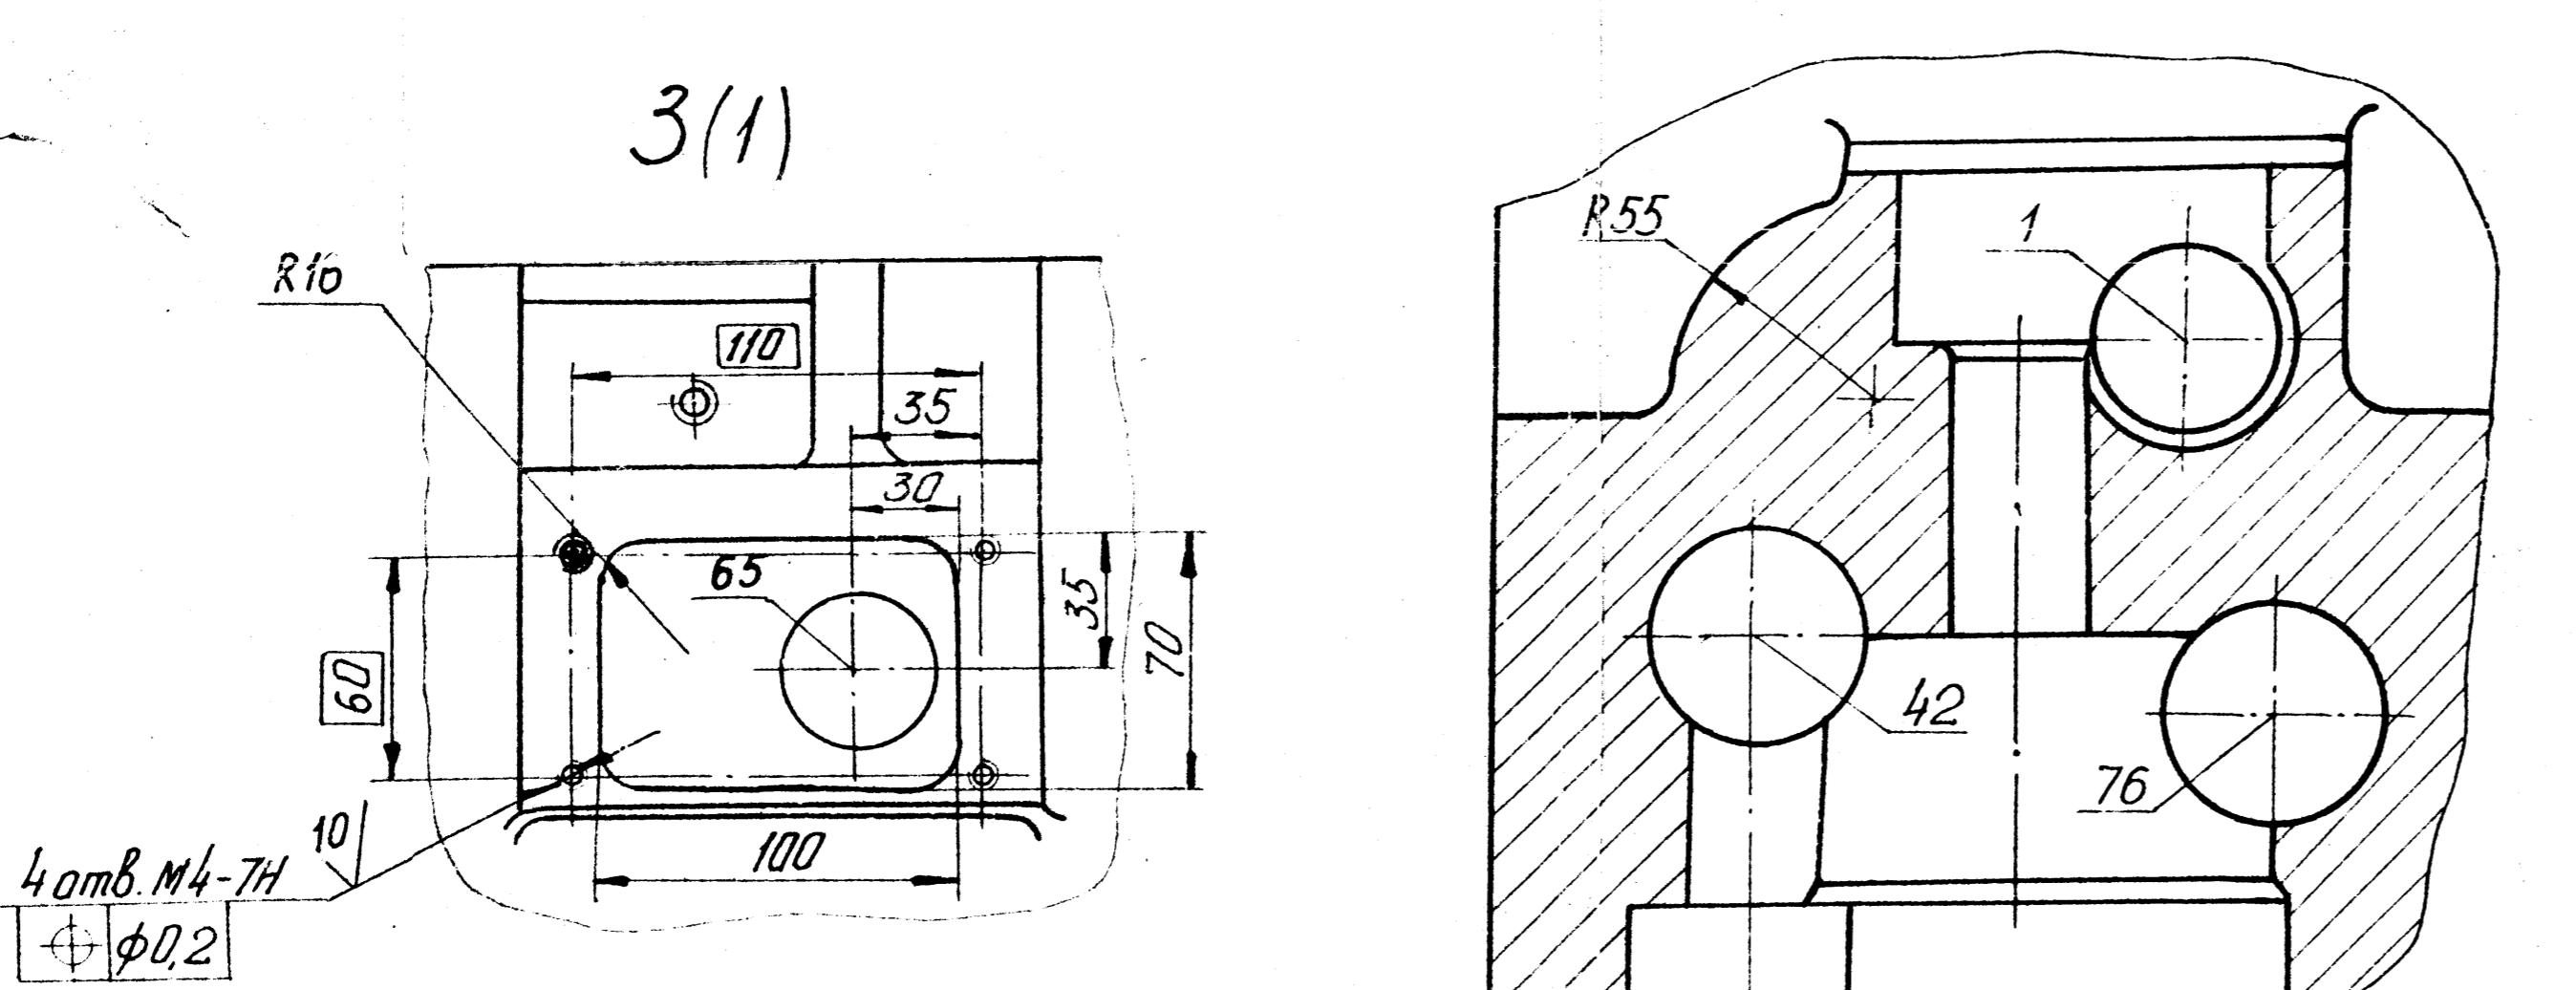

XXXXX-410.101 (код для АСТПП-K XXXXXXXXX)

№ сч	Координаты X	Y	Пред. откл. X, Y	Диаметр отверстия	Шерох. поверхн. Ra	Глубина расточки (сверл)	Примеч.
1	314,000	140,000	±05	55H7 57 62	1,25 10	Сечение Д-Д	
2	60,000	250,000		70H7 110	1,25 10	Разрез	
3	440,000			70H7 110	1,25 10	Ж-Ж	
4	60,000	410,000					
5	410,000						
6	470,000						
7	440,000		±0,010				
8	410,000			12H7	1,25	25 (30)	
9	30,000	30,000					
10	60,000	90,000					
11	30,000	470,000					
12	410,000	410,000					
13	470,000	470,000					
14	90,000	410,000					
15	410,000	90,000					
16	410,000	410,000					
17	470,000	470,000					
18	90,000	410,000					
19	470,000	90,000					
20		30,000					
21		30,000					
22	410,000	90,000					
23	410,000	30,000					
24	90,000	90,000	±0,4	M20-7H	10		
25	90,000	30,000					
26	30,000	90,000					
27	30,000	30,000					
28	299,948	280,052					
29	90,052						
30	299,948	299,948					
31	409,948	280,052					
32	470,052						
33	470,052	219,948					
34	228,000	129,000					
35		151,000					
36						20	
37						(25)	

№ чи	Координаты!		Пред. откл. $X_1, Y_1$	Диаметр отверстия	Шерох. поверхн. Rd	Глубина расточки (сверл.)	Примеч.
	$X_1$	$Y_1$					
58	332	198,000	$\pm 0,010$	25H7	1,25	30	
9		282,000				35	
0	246	176,000	$\pm 0,5$	22H7 M6-7H	1,25 10	23 25 14 20	
1		299,000		22H7 M6-7H	1,25 10	23 25 14 20	
2	424	218,000	$\pm 0,05$	60H9 75H7 85	2,5 1,25 10	Разрез Ж-Ж	
3	394,1	154,000		16H7	1,25	25	
4	451,9	277,900	$\pm 0,3$			(30)	
5	357	337,000	$\pm 0,5$	20		Наскоб36	
7	352	302,000					
8	310	264,000		M16-7H		38	
9		215,000				(48)	
0	352	239,500					
2		177,000					
3	413,7	283,600					
4	479,8	304,700					
5	487,8	252,300	$\pm 0,2$	M10-7H	10	22	Фаски
6	402,2	119,400				(28)	$\phi 10 \times 120^\circ$
7	428,5	154,400					
8	362,3	138,000					
9	405,8	261,800					
0		235,200					
1	467,8	199,800		M6-7H		15	Фаски
2	442,1	174,200				(18)	$\phi 6 \times 120^\circ$
3		194,800					
4	389,2	236,200					

Координаты		Пред. откл. $x_2, y_2$	Диаметр отверстия	Шерх. поверхн. $R_a$	Глубина располож. (сверл)	Примеч.
5	360	180,000		40Н7		Разрез A-A
6	220	270,000	$\pm 0,5$	16Н7	13(16)	
8	113	200,000	$\pm 0,10$	12Н7		(25)
9	220	295,000	$\pm 0,5$	20		5
10	375	120,000		M12-7Н		35
11	345	240,000				(45) фаски φ12x120
12	430	140,000	$\pm 0,2$			12 фаски
13	460	160,000		M6-7Н		(16) φ6x120
14	445					
15	4195	245,000				

10 и	Координаты		Пред. откл. Х3, У3	Диаметр отверстия	Шерох. поверхн. Ra	Глубина расточки (сверл.)	Примеч.
	X3	У3					
76	102,000	60,000	$\pm 0,010$	60Н9 75Н7	2,5 1,25	263(267) 92(95)	
77	77,000			10Н7	1,25	16 (18)	
78		170,000					
79	127,000	195,000					
80		150,000					
81	77,000			M8-7H		16 (22)	Фаски
82		195,000					$\phi 8 \times 120^{\circ}$
83		82,500	$\pm 0,4$			10	
84	150,000					28	Фаски
85	52,000	37,500		M16-7H		(35)	$\phi 16 \times 120^{\circ}$
86							
87	160,000	10,000		M12-7H		45 (55)	Фаски
88	44,000						$\phi 12 \times 120^{\circ}$



*Лючін першотравневі землеробські*

CHS. N. 1144 Bogart et al. v. S&G, 428

PM 06.08-91